

RED DE CONTROL DE LAS ZONAS DE BAÑO NATURALES DE NAVARRA



MEMORIA DE LA TEMPORADA 2017

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. METODOLOGÍA, ÁREA DE ESTUDIO Y FECHAS DE MUESTREO	6
2.1. METODOLOGÍA.....	6
2.2. ÁREA DE ESTUDIO.....	13
2.3. FECHAS DE MUESTREO	17
3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS E HIDROLÓGICAS.....	20
3.1. CONDICIONES EN LA ZONA MEDIA-SUR	20
3.2. CONDICIONES EN VALLES PIRENAICOS	22
3.3. CONDICIONES EN TIERRA ESTELLA.....	24
4. RESULTADOS Y CALIDAD DEL AGUA PARA EL BAÑO	26
4.1. Balsa de la Morea en Beriain.....	26
4.2. Río Esca en Burgui/Burgi.....	27
4.3. Río Aragón en Carcastillo	28
4.4. Manantial de Agua Salada en Estella/Lizarra	29
4.5. Embalse de Alloz en Lerate (Guesálaz)	30
4.6. Foz de Benasa en Navascués/Nabaskoze	32
4.7. Río Anduña en Ochagavía/Otsagabia	33
4.8. Balsa de El Pulguer en Tudela	35
4.9. Río Uztárroz en Uztárroz/Uztarroze	36
4.10. Río Urederra en Améscoa Baja – Zudaire.....	37
4.11. Río Urederra en Allín - Artavia.....	38
4.12. Río Araxes en Betelu	39
5. RESUMEN Y CONCLUSIONES.....	40

1. INTRODUCCIÓN

Este informe es la memoria de seguimiento de la red de control de zonas de baño naturales de Navarra en su temporada 2017.

La normativa vigente más relevante en materia de aguas de baño es:

- La [Directiva Europea 2006/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño](#), que deroga la Directiva Europea 76/160/CEE.
- El [Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño](#). Este Real Decreto es el acto legislativo por el que la citada Directiva se transpone al ordenamiento jurídico español.

Las aguas de baño, sean costeras o interiores, están sometidas a diferentes tipos de contaminación, que en ocasiones pueden ocasionar riesgos sanitarios para las personas usuarias. La contaminación de tipo microbiológico es una de las más relevantes en este sentido. El objetivo de la normativa mencionada es garantizar que las aguas de baño tienen una calidad apropiada para este uso y que los riesgos son mínimos, lo que exige que las autoridades lleven a cabo un adecuado control y que se informe convenientemente a la ciudadanía.

El artículo 3.c del RD 1341/2007, al cual nos remitimos, indica cuáles son las **autoridades competentes** en materia de aguas de baño.

En los siguientes puntos se pueden consultar los organismos competentes en materia de aguas de baño en la Comunidad Foral de Navarra, además de sus ámbitos de responsabilidad:

- **Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra**, en adelante [DRMAYAL](#). La Sección de Recursos Hídricos del Servicio del Agua de este Departamento se encarga del control de las zonas de baño: esto implica la realización de muestreos periódicos, la toma de determinados datos en campo, la anotación de incidencias, el traslado de las muestras al laboratorio y la elaboración del informe anual. Asimismo, se ocupa de cargar los resultados en la plataforma [NÁYADE](#), el Sistema Información Nacional de Aguas de Baño. En el caso de detectarse incidencias, informa a los demás organismos competentes. Finalmente, le corresponde la custodia de los datos históricos de la red de zonas de baños naturales de la Comunidad Foral.
- **Organismo Autónomo Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, dependiente del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra**, en adelante [ISPLN](#). El [ISPLN](#) se ocupa de la aprobación del censo de zonas de baño naturales, la aprobación del calendario anual y, en su caso, la prohibición y/o la recomendación de abstenerse temporalmente del baño por razones de protección de la salud de los bañistas y su información al público. Corresponde a la Dirección General de Salud el ejercicio de la autoridad sanitaria en el ámbito de sus competencias y de las funciones de intervención pública en relación con la salud individual y

colectiva. El laboratorio del ISPLN, debidamente acreditado y con personal cualificado, efectúa los análisis de las muestras tomadas por el Servicio del Agua.

- **Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.** El [Ministerio](#) se encarga de gestionar la plataforma NÁYADE (el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño). A su vez, da traslado a la Comisión Europea de las altas y bajas en el censo de aguas de baño y redacta un informe anual (que se remite a la Comisión Europea antes de fin de año) con los resultados de calidad de las zonas de baño costeras e interiores.
- **Confederación Hidrográfica del Ebro y Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en adelante CHE y CHN.** La [CHE](#) y [CHN](#) es la autoridad de aguas, por lo que le corresponde la gestión del Dominio Público Hidráulico y su zona de policía, tal como queda establecido el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Entre otras cosas, está encargada de la elaboración de los perfiles de baño, el registro y seguimiento de las zonas protegidas declaradas en el plan hidrológico de cuenca, la vigilancia de los posibles puntos de vertido y el control de las masas de agua. Es asimismo competente en el control de la calidad de las aguas de baño respecto a la proliferación de cianobacterias u otros organismos potencialmente tóxicos. Además, el órgano ambiental, en colaboración con el resto de autoridades competentes, debe adoptar las medidas correctoras necesarias cuando se produzca una contaminación de corta duración, y adoptar las medidas para prevenir, reducir o eliminar la contaminación.
- **Administraciones Locales**, en las que se ubican las zonas de baño. Son responsables de mantener en adecuadas condiciones de limpieza, higiene y salubridad las zonas de baño, vigilando posibles puntos de contaminación y otros riesgos para los usuarios. El ISPLN encomienda a los Ayuntamientos la orden de colocar los carteles informativos sobre los análisis periódicos de las aguas y sobre la calidad de las aguas de baño de las últimas cuatro temporadas.

Los organismos competentes están obligados, en el ámbito de sus competencias, a difundir al público interesado la información sobre calidad de aguas de baño, lo cual debe realizarse de manera activa, rápida y mediante mecanismos de fácil acceso. La información ha de completarse y actualizarse con la debida diligencia con el objeto de prevenir y evitar riesgos a los bañistas, en especial durante periodos de contaminación de corta duración o situaciones anormales, y para lograr un alto nivel de protección de la salud humana y ambiental.

De esta forma, es preceptivo que al público interesado se le informe sobre:

- Los resultados de la vigilancia de la calidad de las aguas de baño.
- Todas las fuentes de contaminación, cualitativa y cuantitativa.
- Las medidas previstas para la gestión de los riesgos.

Para facilitar todos estos trabajos, desde hace años viene funcionando una comisión de coordinación constituida por técnicos de varios departamentos del Gobierno de Navarra (Servicio del Agua del DRMAyAL, Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ISPLN y Brigada de Protección

Medioambiental del Área de Seguridad Interior) y por personal de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del Cantábrico.

El Gobierno de Navarra desarrolla un programa de control de zonas de baño de forma ininterrumpida desde el año 1991 mediante campañas anuales de vigilancia de las zonas oficialmente declaradas y autorizadas. Con anterioridad, desde 1987, se venía ejerciendo un programa de control y vigilancia de las zonas de baño. Durante todo este tiempo, conforme se han producido cambios normativos, se ha ido adaptando la metodología de control y análisis.

Los objetivos del programa de vigilancia y control de aguas de baño son:

- Realizar el control de la calidad de las aguas de baño en la Comunidad Foral de Navarra, sobre la base de los criterios establecidos por la legislación vigente.
- Informar, durante la temporada de baño, tanto a la población en general, como a Ayuntamientos y Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, de la valoración realizada de las mismas según las inspecciones y análisis realizados.

Con objeto de cumplir con estas obligaciones de información y comunicación, el Gobierno de Navarra pone en su portal Web la información correspondiente a aguas de baño de la Comunidad Foral. En concreto, está disponible en el sitio Web del [Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local](#) y en el del [Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra](#). La plataforma NÁYADE, ya comentada, y que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, incluye información sobre las playas en territorio nacional. A su vez, la Web de la [Comisión Europea](#) dispone de datos de las zonas de baño comunitarias.

- El censo oficial de las zonas de baño de la Comunidad Foral de Navarra se aprobó mediante “*Resolución 653/2009, de 25 de marzo*”, de la Directora General de Salud, publicada en el [Boletín Oficial de Navarra nº 67 de 01-06-2009](#). Este censo quedó inicialmente constituido por 10 zonas de baño oficiales¹, así declaradas con arreglo a la normativa vigente. No obstante, en el año 2015 se modifica el censo de zonas de baño (“*Resolución 57/2015, de 9 de abril, de la Directora Gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra*” publicada en el [Boletín Oficial de Navarra nº 83 de 30 de abril de 2015](#).), incorporándose una nueva zona (Río Urederra 2, Piscina Fluvial de Artavia en el municipio de Allín) y añadiéndose un segundo punto de muestreo en la zona de baño Embalse de Alloz (Lerate, Guesálaz), en la nueva playa acondicionada en el área. De nuevo, en el año 2017 se modifica el censo de zonas de baño (“*Resolución 60/2017, de 9 de marzo, de la Directora Gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra*” publicada en el [Boletín Oficial de Navarra nº 87 de 08 de mayo de 2017](#).), incorporándose una nueva zona (Río Araxes I en Betelu. Es decir, en total quedan definidas 12 zonas de baño con 13 puntos de muestreo².

¹ Una zona de baño se define como “*cualquier elemento de aguas superficiales donde se prevea que pueda bañarse un número importante de personas, o exista una actividad cercana relacionada directamente con el baño, y en el que no exista una prohibición permanente de baño ni se haya formulado una recomendación permanente de abstenerse del mismo, y donde no exista peligro objetivo para el público*”. En suma, una zona de baño es un espacio geográficamente definido en el que se baña un número significativo de personas durante la temporada designada a tal efecto por cada Comunidad Autónoma.

² Véase el apartado 2.2 de esta memoria

La temporada de baños de 2017 queda regulada por la “[Resolución 60/2017](#), de 9 de marzo, de la Directora Gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra”, por la que se aprueba el censo oficial de las zonas de aguas de baño de la Comunidad Foral de Navarra, la temporada de baño de 2017 y el calendario de control de los puntos de muestreo de las zonas de aguas de baño de la Comunidad Foral de Navarra.”, En esta Resolución se establece:

- El censo oficial de aguas de baño. Se modifica el censo aprobado en la Resolución 653/2009 y modificado por la resolución 57/2015, ya que añade una nueva zona de baño: Río Araxes 1 en Betelu.
- La temporada de baño queda diferenciada en dos zonas debido a las condiciones climáticas específicas de la Comunidad:
 - El periodo comprendido entre los días 29 de mayo y 17 de septiembre de 2017 para 4 de las zonas de baño: Balsa la Morea en Beriain, Manantial agua salada en Estella/Lizarra, Embalse de Alloz en Guesálaz/Lerate y Balsa el Pulguer en Tudela. La hemos denominado “temporada larga”.
 - El periodo comprendido entre los días 17 de julio y 03 de septiembre de 2017 para las otras 8 zonas de baño: Río Araxes 1 en Betelu, Río Urrederra en Artavia/Allín, Río Esca en Burgui, Río Aragón en Carcastillo, Río Urederra en Zudaire/Améscoa Baja, Barranco de la Foz de Benasa en Navascués, Río Anduña en Ochagavía y Río Uztarroz en Uztárroz. La hemos denominado “temporada corta”.
- El calendario de control, que se detalla en el apartado 2.3 de esta memoria y que en esta ocasión constaría de:
 - En los 4 puntos de la “temporada larga”, un muestreo inicial el 23 de mayo de 2017 y 8 muestreos programados entre los meses de junio a septiembre.
 - En los 7 puntos de la “temporada corta”, un muestreo inicial los días 26, 27 y 28 de junio de 2017 y 4 muestreos programados entre los meses de julio y agosto.

Es muy relevante recordar lo indicado en el artículo 12.2 del RD 1341/2007, en cuanto a los objetivos que se marcan para las aguas de baño:

Las autoridades competentes aplicarán las medidas necesarias para que, a finales de la temporada de baño del año 2015, todas las aguas de baño sean al menos de calidad «suficiente». Se adoptarán las medidas realistas y proporcionadas que se consideren adecuadas para aumentar el número de aguas de baño clasificadas como de calidad «excelente» o «buena».

Durante toda la temporada de baños, los técnicos del Gobierno de Navarra han cargado toda la información relativa a aguas de baño tanto en la aplicación NÁYADE como en el propio sitio Web del Gobierno Foral.

Para acabar esta introducción, resulta necesario clarificar tres aspectos.

1. La presente memoria incluye el control de las zonas de baño declaradas conforme a la normativa vigente, es decir, la Directiva 2006/7/CE y el RD 1341/2007. En Navarra se trata de las 12 zonas declaradas que figuran en las resoluciones publicadas y que se pueden consultar en el apartado 2.2 de esta memoria.
2. La reglamentación vigente indica que el baño es una actividad libre que puede realizarse en cualquier punto de las aguas continentales y costeras, excepto que exista una prohibición expresa.
3. La actividad del baño, en todos los casos, se hace bajo la total responsabilidad del bañista. Ninguna normativa en vigor obliga a que en una zona de baño declarada (tampoco, obviamente, en puntos no declarados) exista ningún tipo de vigilancia o supervisión por parte de autoridades locales, autonómicas o estatales.

2. METODOLOGÍA, ÁREA DE ESTUDIO Y FECHAS DE MUESTREO

2.1. METODOLOGÍA

El mencionado RD 1341/2007 incluye la metodología que debe aplicarse en el seguimiento y control de las aguas de baño, y que sintéticamente es:

- Se debe realizar una **toma de muestras de agua y datos** de forma periódica en las zonas de baño establecidas, cuya localización figura en el apartado 2.2 de esta memoria; las muestras de agua se deben **trasladar al laboratorio** para su análisis. Las fechas de los muestreos se incluyen en el apartado 2.3 de la presente memoria.
- Las muestras de agua deben **analizarse en el laboratorio**; en nuestro caso se han analizado en la sección de Laboratorio de Salud Pública del ISPLN.
- Una vez obtenidos los resultados se debe proceder a la **clasificación de la calidad de aguas de baño** en las zonas declaradas.

TOMA DE MUESTRAS Y DATOS – TRASLADO AL LABORATORIO

Durante la temporada de 2017 se han llevado a cabo muestreos y toma de datos en las 12 zonas de baño declaradas en Navarra. La toma de muestras de agua y de datos se ha realizado conforme a lo establecido en el artículo 6 y en el Anexo V del RD 1341/2007, de la siguiente manera:

- Las muestras se han tomado en los puntos de muestreo establecidos en las anteriormente citadas Resoluciones 653/2009 y 60/2017. Salvo imposibilidad, todas las muestras se han tomado en áreas con 100-120 cm de profundidad, para lo que se han usado vadeadores. En los ríos se ha procurado escoger la zona de máxima profundidad vadeable (ver Foto 1).



Foto 1. Toma de muestra de agua en el río Urederra en Artavia.

- Las muestras de agua se han tomado de una vez, abriendo el bote a unos 30 cm por debajo de la superficie y tomando el agua a esta profundidad. Este año se han tomado muestras de agua para análisis microbiológicos en todos los puntos indicados.
- Para las muestras microbiológicas se han usado botes de la Casa Deltalab, referencia 282330, fabricados en poliuretano, esterilizados por radiación, tapón precintado y con capacidad para 500 ml. Previamente al muestreo, los botes se han etiquetado con rotulador permanente, apuntando: identificación de la zona de baño y fecha del muestreo. En el caso de las muestras de clorofila, se han tomado en botes de cristal también rotulados.
- Las muestras se han introducido de manera inmediata en una nevera portátil, manteniéndose refrigeradas y en oscuridad hasta la llegada al laboratorio.
- A la entrega en el laboratorio del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, junto con las muestras, se ha aportado una ficha de campo modelo GE-010 D / 01 Ed. 22 (véase la Foto 2).

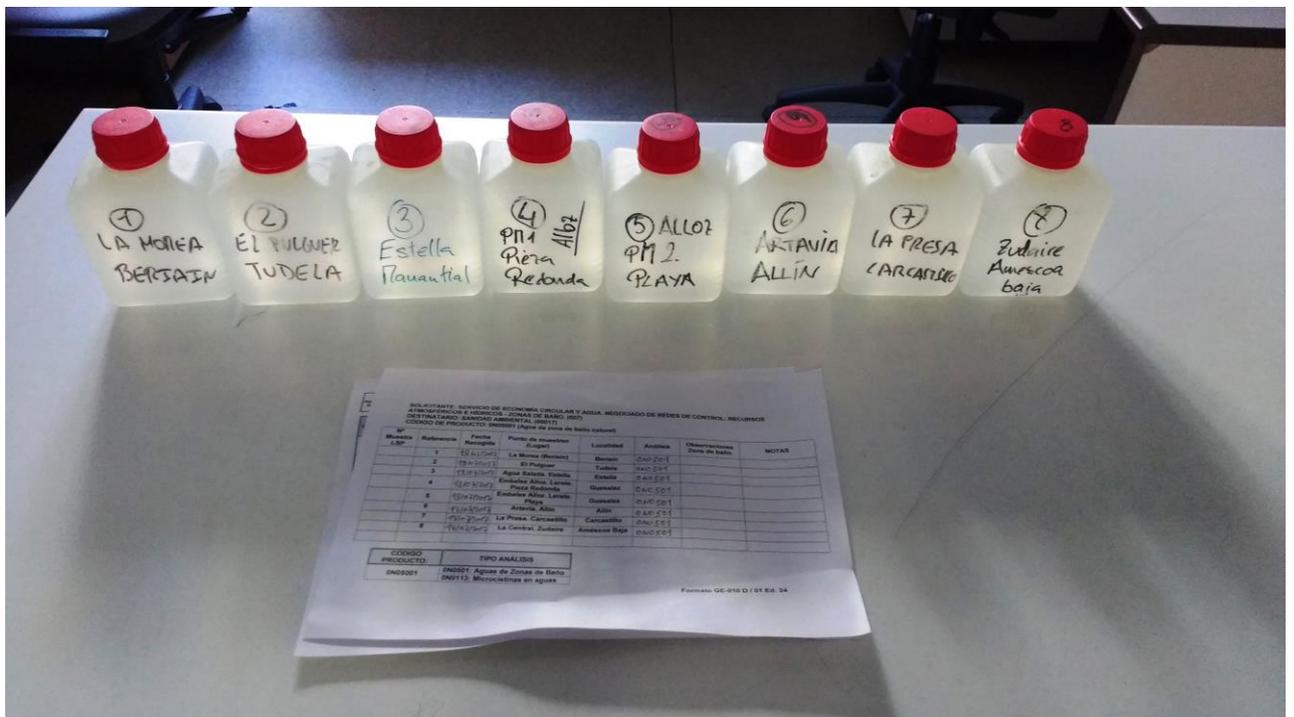


Foto 2. Entrega de muestras de agua para análisis microbiológico en el laboratorio ISPLN, fecha 18-07-2017.

De manera simultánea a la toma de muestras en cada zona de baño, se ha procedido a la recogida de una serie de datos *in situ*, que se han anotado en una ficha de campo normalizada. Los datos recogidos son:

- Fecha y hora de muestreo.
- Tiempo atmosférico. Lluvia 24 h antes del muestreo.
- Temperatura atmosférica
- Temperatura del agua: mediante los termómetros incorporados en la sonda de pH.

- pH, mediante sonda “IntelliCAL TM PHC101” asociada a medidor portátil “HQ 40d multi”, ambos de la marca Hach Lange. Incluye también lectura de temperatura del agua.
- Conductividad (en $\mu\text{S}/\text{cm}$), por medio de sonda “CDC 401” asociada al mismo medidor portátil “HQ 40d multi”, también de la marca Hach Lange.
- Oxígeno Disuelto (en mg/l y %), mediante sonda “LDO101” asociada a medidor portátil “HQ 40d multi”, ambos de la marca Hach Lange. Incluye también lectura de temperatura del agua.
- Potencial Redox (en mV), mediante sonda “MTC101” asociada a medidor portátil “HQ 40d multi”, ambos de la marca Hach Lange. Incluye también lectura de temperatura del agua.
- Turbidez (en UNF), por medio de sonda “YSI 6136” asociada al medidor portátil “6920 V2” de la marca YSI.
- Presencia en el agua de materias flotantes, sustancias tensioactivas, hidrocarburos...
- Limpieza y presencia de residuos en el área cercana a la zona de baño.
- Estado de mantenimiento de accesos y servicios existentes para usuarios/as.
- Número de usuarios/as de la zona de baño en el momento del muestreo.
- Observaciones.

Con objeto de evitar la propagación de la especie invasora Mejillón cebra (*Dreissena polymorpha*), se ha aplicado el [protocolo de desinfección](#) establecido por la Confederación Hidrográfica del Ebro. En concreto se han aplicado las especificaciones del apartado relativo a equipos y complementos. Este protocolo consiste en vaciar de restos de agua los equipos utilizados, aplicar una solución desinfectante de 5 mg/l de cloro libre o agua destilada, según equipos, y posterior secado de los equipos. En este caso las soluciones se aplicaron con pulverizadores como se muestra en la Foto 3. La desinfección del material se ha efectuado siempre que se ha sospechado de la posible presencia de adultos o larvas de la especie. En concreto:

- Después de realizar el muestreo en los siguientes puntos:
 - Balsa de la Morea en Beriain.
 - Río Aragón en Carcastillo.
 - Embalse de Alloz en Lerate.
 - Balsa de El Pulguer en Tudela.
- Al final de cada jornada.



Foto 3. Aplicación del protocolo de desinfección para evitar la propagación de la especie invasora Mejillón Cebra

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LAS MUESTRAS DE AGUA

Las muestras de agua se han analizado en el laboratorio del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ISPLN. La determinación de la calidad de las aguas de baño obedece, esencialmente, al cumplimiento de unos estándares de calidad microbiológicos.

El Real Decreto 1341/2007 establece, en su Anexo I, los parámetros obligatorios objeto de análisis. El Anexo V del citado Real Decreto incluye los métodos analíticos de referencia. En esencia, son dos los parámetros obligatorios, cuyos métodos analíticos son:

- **Enterococos intestinales.** Método analítico UNE EN ISO 7899-1. Unidad del parámetro: UFC o NMP³/100 ml.
- **Escherichia coli.** Método analítico UNE EN ISO 9308-3. Unidad del parámetro: UFC o NMP/100 ml.

En síntesis, la técnica analítica en ambos casos es la siguiente. Se realiza una siembra directa de la muestra o bien una dilución de la misma, la cual se siembra en los pocillos de una microplaca de 96 pocillos que contiene un medio de cultivo deshidratado (diferente para Enterococos intestinales y *Escherichia coli*). Las microplacas se incuban en estufa durante un periodo mínimo de 36 horas, a 44° C, tras el cual se examinan a la luz ultravioleta. Los positivos se determinan por aparición de fluorescencia. El número de positivos se traduce en NMP/100 ml mediante unas tablas.



Foto 4. Microplacas para cultivo de Enterococos intestinales y Escherichia coli.

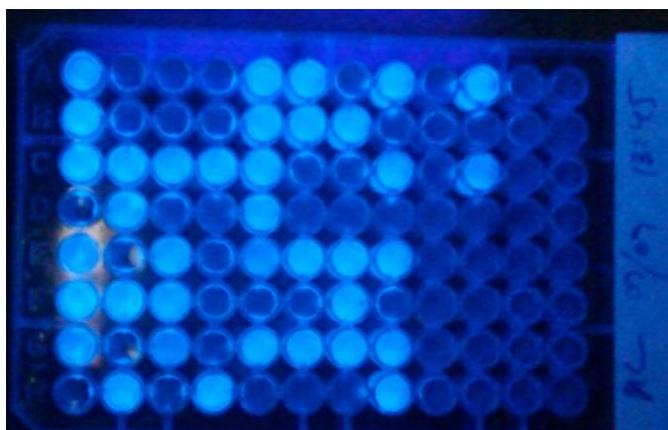


Foto 5. Lectura de una microplaca por aparición de fluorescencia.

3 UFC: Unidad Formadora de Colonia. NMP: Número Más Probable

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO

Según el RD 1341/2007, las aguas de baño se pueden clasificar en:

- Aguas de **calidad insuficiente**
- Aguas de **calidad suficiente**
- Aguas de **calidad buena**
- Aguas de **calidad excelente**

Para realizar esta clasificación se tienen en cuenta los resultados de los **parámetros microbiológicos Enterococos intestinales y *Escherichia coli***, abarcando los análisis efectuados en la actual campaña de muestreo (en nuestro caso 2017) y los de las tres temporadas anteriores (2014, 2015 y 2016)⁴. Con los datos de estas cuatro campañas se calculan los percentiles 90 y 95, que se emplean para la determinación de las clases. Los límites de las clases son:

Parámetros	Calidad Suficiente**	Calidad Buena*	Calidad Excelente*	Unidad
Enterococos intestinales	400	330	200	UFC o NMP/100 ml
<i>Escherichia coli</i>	1000	900	500	UFC o NMP/100 ml

Tabla 1. Valores límite de parámetros microbiológicos obligatorios para clasificación de aguas de baño según el RD 1341/2007. * Con arreglo a la evaluación del percentil 95. ** Idem percentil 90.

Las aguas se clasifican como de “Calidad Insuficiente” cuando, en la serie de datos de referencia, los valores del percentil 90 de los recuentos microbiológicos son peores (es decir, más altos) que los valores de “Calidad Suficiente” de la tabla 1. A efectos estadísticos para el cálculo de los percentiles, y tal como indica el RD 1341/2007 en su Anexo II, cuando se han encontrado valores inferiores al límite de detección 10 NMP/100 ml (<10 NMP/100 ml) se han sustituido por el propio valor del límite, esto es, 10 NMP/100 ml.

Cuando se han registrado episodios de contaminación que han afectado a la calidad del agua, se ha aplicado un protocolo que se traduce en la repetición de la toma de muestras. Véase el apartado 2.3 de esta memoria.

No obstante, hay que hacer una salvedad en cuanto a la clasificación de las aguas de baño. Tal como se indica en el RD 1341/2007, la primera evaluación de la calidad de aguas de baño se debe efectuar cuando se disponga de una serie de cuatro años consecutivos para el cálculo de percentiles a contar desde la entrada en vigor del citado Real Decreto. Este primer año es el año 2011, que incorpora los resultados de ese mismo ejercicio y de los de las temporadas 2008 a 2011. Por su parte, en los años 2008 a 2010 las aguas de baño se clasifican con arreglo a la normativa anterior, que se define en el Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las aguas de baño, y cuyas categorías son:

⁴ Sólo se incluyen los resultados de las temporadas de baño, excluyendo de los cálculos los muestreos iniciales a la temporada; a su vez, en determinados casos se permite no incluir en el cálculo los datos de episodios de contaminación de corta duración (RD 1341/2007) que se pueden reemplazar por muestras de sustitución.

- Aguas de tipo 0: **aguas no aptas para el baño**
- Aguas de tipo 1: **aguas aptas para el baño, de calidad aceptable**
- Aguas de tipo 2: **aguas aptas para el baño, de calidad excelente**

Además de la determinación de la calidad de aguas para baño, también se ha definido la situación higiénico-sanitaria del entorno:

- **Buena:** cuando además de mantener unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, existe infraestructura y servicios adecuados.
- **Aceptable:** cuando mantiene buenas condiciones higiénico-sanitarias pero carece de infraestructuras.
- **Mala:** cuando presenta inadecuadas condiciones higiénico-sanitarias.

2.2. ÁREA DE ESTUDIO

El ámbito de trabajo está constituido por las 12 zonas de baño naturales declaradas en Navarra (ver Tabla 2 y Mapa 1) y 13 puntos de muestreo. De las zonas de baño, 11 se encuentran en la vertiente del Ebro y pertenecen a las cuencas del Ega-Urederra, Arga, Aragón, Salazar, Esca y Queiles. Tan sólo 1 pertenece a la vertiente cantábrica y se sitúa en la cuenca del Araxes. En la Tabla 3 se pueden consultar las principales características de cada zona de baño (todas las coordenadas UTM están en el sistema de proyección ETRS89).

Número	Zona de baño	Punto de muestreo	Municipio
1	Balsa de la Morea	Balsa de la Morea	Beriáin
2	Río Esca	La Presa	Burgui/Burgi
3	Río Aragón	La Presa	Carcastillo
4	Manantial agua salada	Pileta	Estella/Lizarra
5	Embalse de Alloz	Pieza redonda Playa	Guesalaz/Gesalatz, Lerate
6	Barranco de la Foz de Benasa	Piscina fluvial	Navascués/Nabaskoze
7	Río Anduña	Piscina fluvial	Ochagavía/Otsagabia
8	Balsa El Pulguer	Balsa El Pulguer	Tudela
9	Río Uztarroz	Piscina fluvial	Uztarroz/Uztarroze
10	Río Urederra	La Central	Améscoa Baja, Zudaire
11	Río Urederra	Piscina fluvial	Artavia, Allín
12	Río Araxes 1	Piscina fluvial	Betelu

Tabla 2. Identificación de las zonas de baño de Navarra.



Mapa 1. Localización de las zonas de baño oficiales de Navarra en la campaña 2017.

1. BERIAIN EN LA Balsa DE LA MOREA

Código sistema información nacional:

ES22000109C31109A1

Localización: el muestreo se realiza desde el embarcadero de la balsa, situado junto al club de remo; se accede desde el polígono industrial la Morea, en el extremo sureste de la balsa

UTMX: 611707 **UTMY:** 4731866

Tipo de masa de agua: balsa artificial La Morea

Observaciones: no dispone de servicios para el público



2. BURGUI/BURGI EN EL RÍO ESCA

Código sistema información nacional:

ES22000059C31059A1

Localización: el punto de baño y de muestreo es el pozo situado bajo la presa en pleno casco urbano de Burgui; se accede desde la margen izquierda

UTMX: 663443 **UTMY:** 4731528

Tipo de masa de agua: río Esca

Observaciones: existe un área de descanso acondicionada con mesas, fogones y papeleras pero sin servicios higiénicos



3. CARCASTILLO EN EL RÍO ARAGÓN

Código sistema información nacional:

ES22000067C31067A1

Localización: la zona de baño está bajo una presa situada a unos 3,5 km del casco urbano de Carcastillo, río arriba en la margen izquierda; el acceso al río desde la presa es difícil

UTMX: 630151 **UTMY:** 4695037

Tipo de masa de agua: río Aragón

Observaciones: existe un área de descanso acondicionada con mesas, fogones y papeleras pero sin servicios



4. ESTELLA/LIZARRA EN EL MANANTIAL DE AGUA SALADA

Código sistema información nacional:

ES22000097C31097A1

Localización: el manantial de agua salada de Estella está situado a unos 800 m de las piscinas de mismo nombre, en la margen derecha del Ega; tiene construida una pileta

UTMX: 578844 **UTMY:** 4724503

Tipo de masa de agua: descarga de manantial

Observaciones: el agua sale a temperatura casi constante a lo largo del año (16-18° C); no hay servicios aunque sí en las piscinas próximas



5. GUESÁLAZ-LERATE EN EL EMBALSE DE ALLOZ

Código sistema información nacional:

ES22000120C31120A1

Localización: el primer punto de muestreo de esta zona de baño, “pieza redonda”, está a unos 100 m al norte del estacionamiento de vehículos de Lerate

UTMX: 587142 **UTMY:** 4730742

Tipo de masa de agua: embalse de Alloz

Observaciones: la zona de baño está equipada con aparcamiento, servicios higiénicos y un circuito biosaludable; este punto de muestreo, en concreto, no dispone de ninguna infraestructura;



2015/07/28 09:31

Código sistema información nacional:

ES22000120C31120A2

Localización: el segundo punto de muestreo, “playa”, se encuentra a unos 200 m al oeste del estacionamiento de vehículos de Lerate

UTMX: 586989 **UTMY:** 4730458

Tipo de masa de agua: embalse de Alloz

Observaciones: este punto de muestreo tiene una playa recientemente acondicionada y dispone de sombrillas; cerca hay una pasarela para acceso a una isleta



2015/06/30 20:12

6. NAVASCUÉS/NABASKOZE EN LA FOZ DE BENASA

Código sistema información nacional:

ES22000181C31181A1

Localización: se accede desde la carretera NA-178 en el PK20; la piscina fluvial se encuentra a 100 m del aparcamiento de la foz; tiene un vaso hormigonado y una presa que embalsa el agua

UTMX: 653819 **UTMY:** 4729984

Tipo de masa de agua: río Benasa

Observaciones: junto a la zona de baño hay un área recreativa con mesas, sillas y papeleras en la margen derecha, pero sin servicios



2015/06/29 09:11

7. OCHAGAVÍA/OTSAGABIA EN EL RÍO ANDUÑA

Código sistema información nacional:

ES22000185C31185A1

Localización: el área se encuentra a unos 700 m de Ochagavía en dirección a Izalzu, siguiendo por la carretera NA-140; aprovecha una represa sobre el río Anduña

UTMX: 656555 **UTMY:** 4752738

Tipo de masa de agua: río Anduña

Observaciones: la zona está equipada con un área recreativa con mesas, sillas, fuente y servicios higiénicos en la margen derecha del río



2015/06/29 08:53

8. TUDELA EN LA Balsa DE EL PULGUER

Código sistema información nacional:

ES22000232C31232A1

Localización: se accede desde la NA-6830 Murchante-Cascante, tomando una pista que lleva al aparcamiento; la zona de baño se halla junto a la compuerta, en el extremo sureste de la balsa

UTMX: 607020 **UTMY:** 4656525

Tipo de masa de agua: balsa artificial Pulguer

Observaciones: la zona está equipada con aparcamiento pero no dispone de otros servicios



2015/06/30 13:48

9. UZTÁRROZ/UZTARROZE EN EL RÍO UZTÁRROZ

Código sistema información nacional:

ES22000247C31247A1

Localización: desde el puerto Laza hacia Uztárroz, la zona de baño está a la altura de los primeros edificios de la localidad; bajo el puente de acceso al pueblo se habilita una represa con tablonés; se accede desde la margen izquierda

UTMX: 668042 **UTMY:** 4751018

Tipo de masa de agua: río Uztárroz

Observaciones: hay aparcamiento para vehículos pero ningún otro servicio



2015/06/10 08:53

10. ZUDAIRE – AMÉSCOA BAJA EN EL RÍO UREDERRA

Código sistema información nacional:

ES22000013C31013A1

Localización: se accede desde el casco urbano de Zudaire por un camino hacia la central hidroeléctrica; la piscina fluvial aprovecha una represa a la altura de esta central

UTMX: 571229 **UTMY:** 4736488

Tipo de masa de agua: río Urederra

Observaciones: hay aparcamiento y zona de hierba acondicionada en la margen derecha, pero no otros servicios



2015/07/14 11:59

11. ARTAVIA – ALLÍN EN EL RÍO UREDERRA

Código sistema información nacional:

ES22000011C31011A1

Localización: el acceso se realiza desde el casco urbano de la localidad, a la altura del puente viejo; la zona de baño se encuentra aguas abajo del puente en la margen izquierda

UTMX: 575187 **UTMY:** 4731752

Tipo de masa de agua: río Urederra

Observaciones: hay aparcamiento, zona de hierba acondicionada en la margen derecha y con duchas, área de comida con un pequeño chiringuito y servicios higiénicos



2014/08/05 13:15

12. BETELU EN EL RÍO ARAXES	
<p>Código sistema información nacional: ES22000055C31055A1</p> <p>Localización: En el pK 23,0 de la NA-1300, junto al pueblo de Betelu. Se accede también desde el pueblo, siguiendo por un camino que transcurre por el margen izquierdo del río.</p> <p>UTMX: 583679 UTMY: 4763946</p> <p>Tipo de masa de agua: río Araxes</p> <p>Observaciones: Zona con plataforma acondicionada, vallado de protección en el margen del río, escalera de acceso al agua y toboganes. Tiene una WC químico.</p>	

Tabla 3. Características de las zonas de baño de Navarra. Más información en estas [fichas](#).

2.3. FECHAS DE MUESTREO

Durante la temporada de baños se han efectuado estos tipos de muestreos en cada zona de baño:

- Un **muestreo inicial** realizado antes de la temporada de baños.
- **Muestreos programados** durante la temporada de baños.
- **Muestreos puntuales** cuando se han producido episodios de contaminación que han provocado incumplimiento de los estándares de calidad de aguas de baño.

En relación con estos últimos, se ha aplicado lo establecido en el RD 1341/2007 cuando se ha detectado un episodio de contaminación que ha comprometido la calidad del agua en una zona de baño. Los valores límite para considerar incumplimiento son:

- **Enterococos intestinales: 400 NMP/100 ml.**
- **Escherichia coli: 1.000 NMP/100 ml.**

Cuando en alguno de los muestreos programados se han obtenido valores superiores a alguno de estos límites o a ambos, se ha procedido a tomar una muestra antes de 72 horas. Si el ISPLN declara como no conforme los resultados obtenidos en base a sus competencias sanitarias, se procede a tomar una nueva muestra, la cual se denomina “muestra de periodo de incumplimiento”. Este procedimiento de toma de muestras de incumplimiento se ha repetido hasta que se ha obtenido una muestra conforme (valores de los parámetros citados por debajo de los límites indicados, lo que se considera “**muestra de fin de incumplimiento**”) y se ha dado por finalizado el periodo de incumplimiento. Una vez acabado este periodo de incumplimiento se ha procedido a tomar una “**muestra de sustitución**” antes de una semana contada a partir de la toma de muestra de fin de incumplimiento.

En la temporada 2017 en Navarra se han definido dos calendarios, que hemos denominado “largo” y “corto”.

- **Calendario largo:** entre los días 29 de mayo y 17 de septiembre de 2017, para las zonas de baño Balsa la Morea (Berriáin), Manantial agua salada (Estella/Lizarra), Embalse de Alloz (Guesálaz, Lerate) y Balsa el Pulguer (Tudela).
- **Calendario corto:** entre el 17 de julio y 03 de septiembre de 2017, para las zonas de baño Río Araxes I (Betelu), Río Urrederra (Artavia (Allín)), Río Esca (Burgui), Río Aragón (Carcastillo), Río Urederra (Zudaire (Améscoa Baja)), Barranco de la Foz de Benasa 1 (Navascués), Río Anduña (Ochagavía) y Río Uztarroz (Uztárroz).

Para la organización de la toma de muestras se han definido tres circuitos:

- **Circuito calendario largo:** compuesto por las zonas de baño Balsa la Morea (Berriáin), Manantial agua salada (Estella/Lizarra), Embalse de Alloz (Guesálaz, Lerate) y Balsa el Pulguer (Tudela) durante los meses de junio y septiembre.
- **Circuito calendario corto norte:** en el que se incluyen las zonas de baño Barranco de la Foz de Benasa (Navascués), Río Anduña (Ochagavía), Río Esca (Burgui) y Río Uztarroz (Uztárroz) y Balsa la Morea (Berriáin) entre julio y agosto.
- **Circuito calendario corto sur:** conformado por las zonas de baño Manantial agua salada (Estella/Lizarra), Embalse de Alloz (Guesálaz, Lerate), Balsa el Pulguer (Tudela), Río Urrederra (Artavia (Allín)), Río Aragón (Carcastillo), Río Urederra (Zudaire (Améscoa Baja)) entre julio y agosto.
- **Circuito calendario corto Betelu:** conformado por la zona de baño del Río Araxes I piscina fluvial (Betelu) entre julio y agosto.

ZONAS DE BAÑO DEL CIRCUITO SUR			
Número	Zona de baño	Calendario	Circuito
1	Balsa de la Morea Berriáin	Largo	Largo y corto norte
2	Río Esca Burgui	Corto	Corto norte
3	Río Aragón Carcastillo	Corto	Corto sur
4	Manantial agua salada	Largo	Largo y corto sur
5	Embalse de Alloz Estella	Largo	Largo y corto sur
6	Foz de Benasa Navascués	Corto	Corto norte
7	Río Anduña Ochagavía	Corto	Corto norte
8	Balsa El Pulguer Tudela	Largo	Largo y corto sur
9	Río Uztarroz Uztarroz	Corto	Corto norte
10	Río Urederra Zudaire	Corto	Corto sur
11	Río Urederra Artavia	Corto	Corto sur
12	Río Araxes 1 en Betelu	Corto	Corto Betelu

Tabla 4. Zonas de baño de Navarra por calendarios y circuitos.

En la tabla 5 se sintetizan las fechas de muestreo de todos los circuitos y para ambos calendarios, incluyendo muestreos iniciales, programados y de sustitución, así como el comienzo y final de las temporadas según calendarios.

Mes	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Mayo	22	23	24	25	26	27	28
Mayo/Jun	29 (IL)	30	31	1	2	3	4
Junio	5	6	7	8	9	10	11
Junio	12	13	14	15	16	17	18
Junio	19	20	21	22	23	24	25
Junio/Jul	26	27	28	29	30	1	2
Julio	3	4	5	6	7	8	9
Julio	10	11	12	13	14	15	16
Julio	17 (IC)	18	19	20	21	22	23
Julio	24	25	26	27	28	29	30
Agosto	31	1	2	3	4	5	6
Agosto	7	8	9	10	11	12	13
Agosto	14	15	16	17	18	19	20
Agosto	21	22	23	24	25	26	27
Ago/ Sept	28	29	30	31	1	2	3 (FC)
Sept	4	5	6	7	8	9	10
Sept	11	12	13	14	15	16	17 (FL)
LEYENDA							
Circuito calendario largo	Inicial	Programado	Pulguer, Alloz, Estella Manantial y Morea				
Circuito calendario corto norte	Inicial	Programado	Navascués, Burgui, Uztarroz, Ochagavía y Morea				
Circuito calendario corto sur	Inicial	Programado	Pulguer, Alloz, Estella Manantial, Zudaire, Artavia y Carcastillo				
Circuito calendario Betelu	Inicial	Programado	Araxes				
Muestreo sustitución por incumplimiento							

Tabla 5. Fechas de muestreo de las zonas de baño de Navarra en la temporada 2017. IL: inicio calendario largo. FL: fin calendario largo. IC: inicio calendario corto. FC: fin calendario corto.

3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS E HIDROLÓGICAS

Las circunstancias meteorológicas, y consiguientemente las hidrológicas, pueden condicionar la temporada de baños. En Navarra, en especial en la zona pirenaica, es frecuente que las tormentas provoquen contaminación microbiana al arrastrar materia fecal de origen ganadero. Por tanto, resulta de interés ver cuáles son las condiciones meteorológicas correspondientes a la temporada 2017, usando para ello los registros pluviométricos de las estaciones meteorológicas, disponibles en <http://meteo.navarra.es/>. Para cada zona de baño se ha escogido la estación meteorológica más cercana, siempre entre las estaciones de tipo automático. Asimismo, se han analizado las condiciones de tipo hidrológico, es decir, los caudales observados de las estaciones de aforo de Navarra (se pueden consultar en la [Web del Agua de Navarra](#) y de la [Confederación Hidrográfica del Ebro CHE](#)). Siempre que ha sido posible, cada zona de baño fluvial se ha asignado a una estación de aforo cercana.

3.1. CONDICIONES EN LA ZONA MEDIA-SUR

Las tres zonas de baño de la parte media-sur de Navarra se han asignado a las estaciones meteorológicas y de aforo de caudal que figuran en la tabla 6.

Zona de baño	Estación meteorológica	Estación de aforo
1. Balsa de la Morea en Beriain	Pamplona	-
3. Río Aragón en Carcastillo	Murillo el Fruto	Aragón en Caparroso (CHE)
8. Balsa El Pulguer en Tudela	Tudela Montes del Cierzo	-

Tabla 6. Correspondencia entre zonas de baño de la Navarra media-sur, estaciones meteorológicas y estaciones hidrológicas. Fuente de datos: Web del Agua de Navarra, MeteoNavarra y CHE.

En el gráfico 1 se pueden consultar los valores de precipitación de las estaciones de Pamplona y Tudela Montes del Cierzo, representativas respectivamente de la Balsa de la Morea y de la Balsa de El Pulguer, entre el 15 de mayo y el 17 de septiembre de 2017. En estos cuatro meses se consiguen 165 y 197 l/m² en Pamplona y Tudela Montes del Cierzo. Son valores similares a la media en el caso de Pamplona y un 50% superiores en Tudela respecto a los valores medios. En Pamplona se registran 5 días con precipitaciones superiores a 10 l/m² y 35 días con precipitación apreciable ($\geq 0,1$ l/m²). El evento más notable se produce los días 25 y 29 de junio, en los que se acumulan 37 l/m. Hay varias tormentas más durante el verano, destacando la del 28 de agosto, con 19 l/m². En Tudela Montes del Cierzo son 7 los días con lluvias superiores a 10 l/m² y 26 con precipitación apreciable ($\geq 0,1$ l/m²). El día 8 de junio se produjo el evento más importante del periodo con 39,6 l/m² (un 20% del acumulado en este periodo), el siguiente evento más importante se produjo el día 23 de agosto y supuso 25,4 l/m².

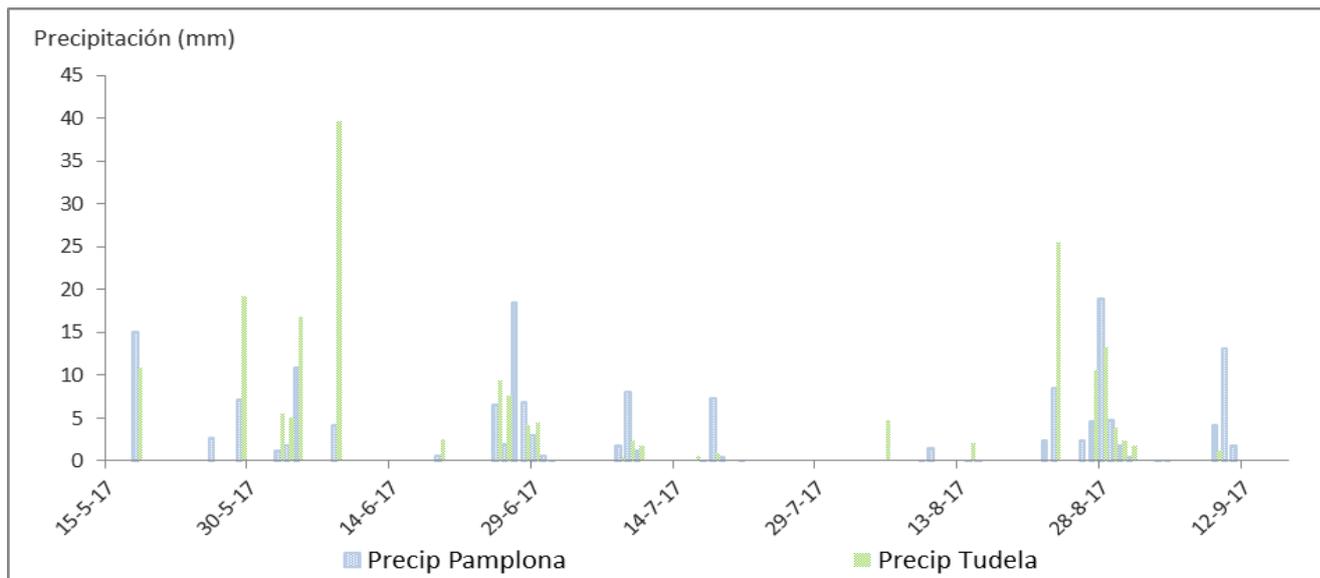


Gráfico 1. Precipitación acumulada diaria en l/m² en la estación meteorológica de Pamplona y en la de Tudela Montes del Cierzo entre el 15-05-2017 y el 17-09-2017 (temporada “larga”). Fuente de datos: MeteoNavarra. Elaboración propia. Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

La gráfica 2 indica las condiciones hidrometeorológicas del río Aragón. La estación meteorológica de Murillo el Fruto registra 4 días con precipitación apreciable entre el 15 de junio y el 03 de septiembre, acumulando un total de 69 l/m², valor superior a la media. En este periodo hay dos jornadas con más de 10 l/m² de lluvia. El fenómeno más importante ha tenido lugar a finales de agosto, registrando en cuatro días el 48% de la precipitación total y las dos jornadas con precipitación superior a 10 l/m². El caudal en Caparroso registra una ligera crecida a finales de agosto coincidiendo con el evento comentado, sin embargo sus caudales están más influenciados por el manejo de los embalses aguas arriba que por fenómenos locales de precipitación.

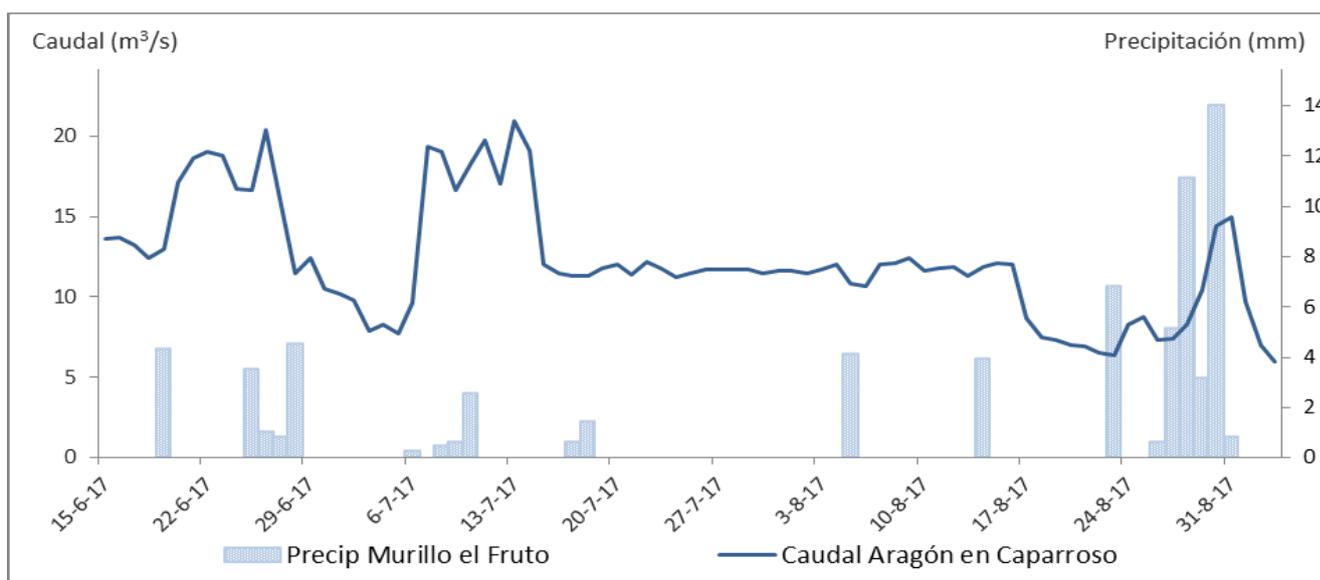


Gráfico 2. Caudales medios diarios en m³/s en la estación de aforo de Aragón en Caparroso (CHE) y precipitación acumulada diaria en l/m² en la estación meteorológica de Murillo el Fruto entre el 15-06-2017 y el 03-09-2017 (temporada “corta”). Fuente de datos: Web del Agua de Navarra, MeteoNavarra y CHE. Elaboración propia. Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

3.2. CONDICIONES EN VALLES PIRENAICOS

Las cuatro zonas de baño del Pirineo se asignan a 2 estaciones meteorológicas y 3 de aforo de caudal, tal como se indica en la tabla 7. La estación de aforo del Esca en Isaba, que incluye el propio Esca y el Uztarroz pero no el Belabarze, se ha tomado como representativa del río Uztarroz.

Zona de baño	Estación meteorológica	Estación de aforo
2. Río Esca en Burgui	Arangoiti	Esca en Sigüés (CHE)
6. Foz de Benasa en Navascués	Arangoiti	-
7. Río Anduña en Ochagavía	Erremendia	Anduña en Izalzu (CHE)
9. Río Uztarroz en Uztárroz	Erremendia	Esca en Isaba (CHE)

Tabla 7. Correspondencia entre zonas de baño de valles pirenaicos, estaciones meteorológicas y estaciones hidrológicas. Fuente de datos: Web del Agua de Navarra, Mete Navarra y CHE.

En el gráfico 3 se pueden apreciar las precipitaciones de la estación de Arangoiti y los caudales del río Esca en Sigüés, estos últimos representativos de la zona de baño de Burgui. En el periodo considerado -15 de junio a 03 de septiembre- se acumulan 119,2 l/m² en Arangoiti (45% más que el promedio), con 33 jornadas con precipitación y 15 días de precipitación apreciable (> 1 l/m²), de ellos, en cuatro se superan los 10 l/m². No hay fenómenos especialmente significativos: el aguacero más copioso, con 20,5 l/m², ocurre el día 29 de agosto y está incluido en el evento más importante de la temporada 52,4 l/m² en 4 días. También se puede destacar la tormenta del día 29 de junio, que acumula 13,7 l/m². La mayor crecida en el Esca en Sigüés, si bien muy modesta, se produce el 03 de julio alcanzando 1,6 m³/s. Desde ese momento el caudal desciende progresivamente hasta cerca de 0,6 m³/s a final de agosto, momento en el que se vuelve a incrementar el caudal del río coincidiendo con el evento pluviométrico más importante. Las lluvias que se producen generan aumentos de caudal muy modestos tanto en su magnitud como en su desarrollo en el tiempo.

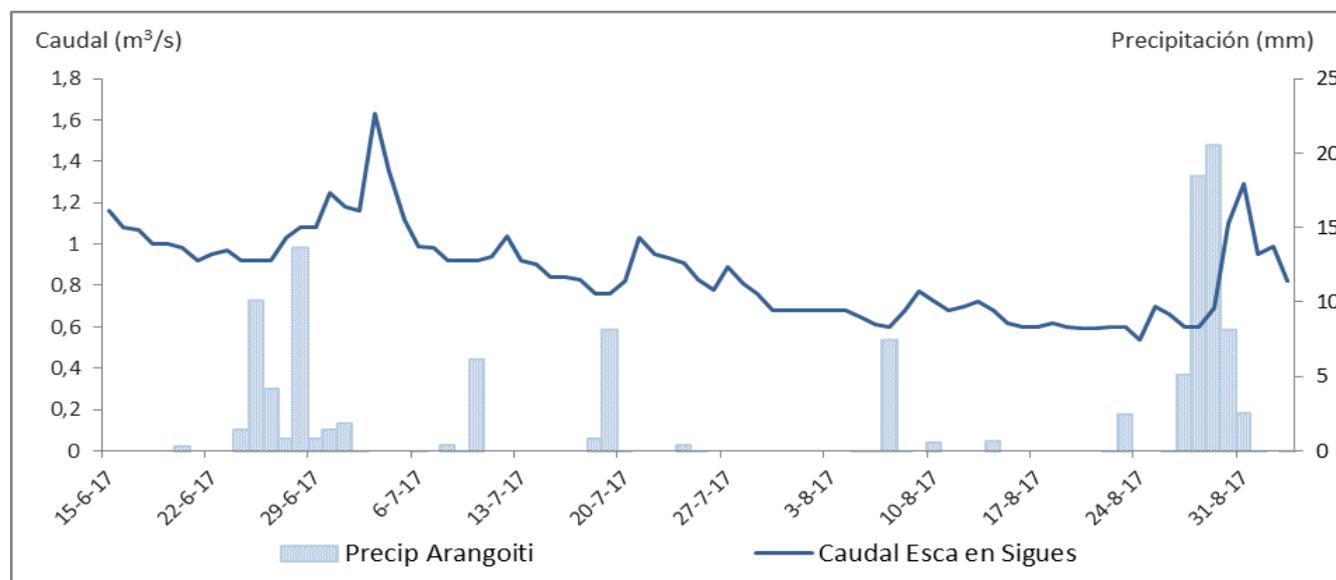


Gráfico 3. Caudales medios diarios en m³/s en la estación de aforo de Esca en Sigüés (CHE) y precipitación acumulada diaria en l/m² en la estación meteorológica de Arangoiti entre el 15-06-2017 y el 03-09-2017 (temporada "corta"). Fuente de datos: Web del Agua de Navarra, Mete Navarra y CHE. Elaboración propia. Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

La estación de Erremendia permite evaluar las condiciones meteorológicas de las zonas de baño de Ochagavía/Otsagabia y Uztárroz/Uztarroze (véase el gráfico 4). Entre el 15 de junio y el 03 de

septiembre de 2017 se acumulan 229,3 l/m², cifra similar al promedio. En estos 80 días se registran 24 jornadas con precipitación apreciable (precipita un día de cada tres) y en 5 se superan los 10 l/m². El episodio más notable se produce el día 28 de junio, con un total acumulado de 38,7 l/m², destacando también el periodo 26 al 30 de agosto con 52,4 l/m². En el resto del verano hay varias tormentas pero de menor intensidad. El comportamiento de las estaciones de aforo de Izalzu y de Isaba resulta bastante similar: se mantienen en caudales bases excepto ante fenómenos de precipitación en los que experimentan ligeros incrementos de caudal. Los mínimos se alcanzan el 26 de agosto, día previo al evento de precipitación descrito.

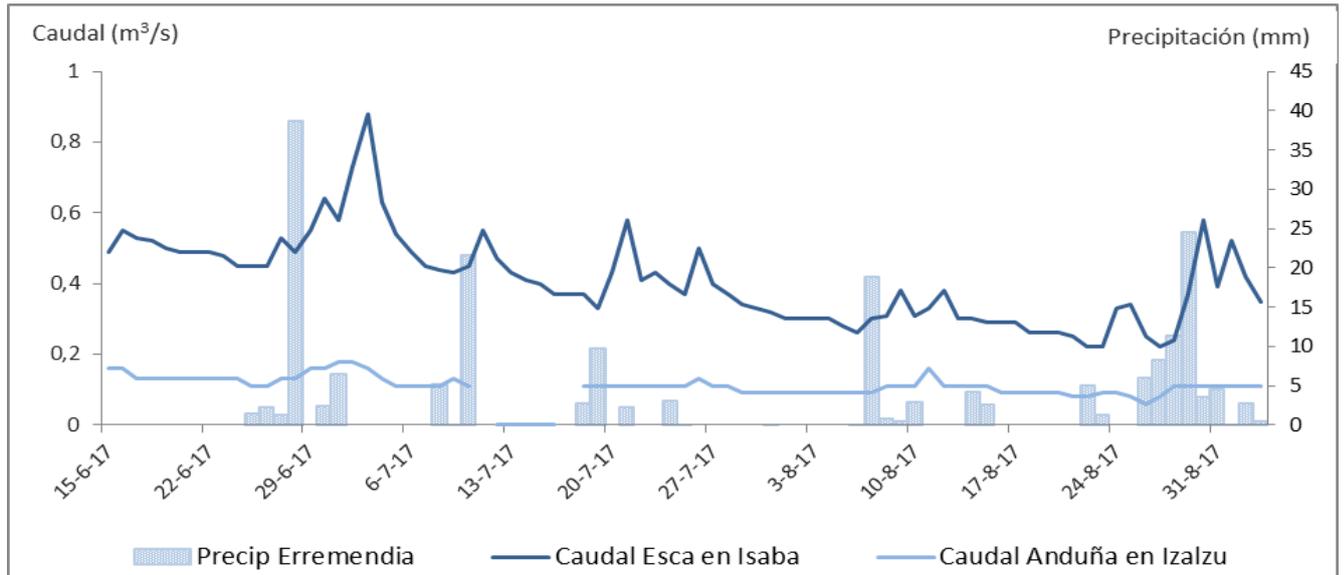


Gráfico 4. Caudales medios diarios en m³/s en las estaciones de aforo de Anduña en Izalzu (CHE) y Esca en Isaba (CHE), y precipitación acumulada diaria en l/m² en la estación meteorológica de Erremendia entre el 15-06-2017 y el 03-09-2017 (temporada "corta"). Fuente de datos: Web del Agua de Navarra, MeteoNavarra y CHE. Elaboración propia. Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

3.3. CONDICIONES EN TIERRA ESTELLA

La tabla 8 incluye la asignación de estaciones meteorológicas e hidrológicas a las 4 zonas de baño de este ámbito.

Zona de baño	Estación meteorológica	Estación de aforo
4. Manantial agua salada en Estella	Estella	-
5. Embalse de Alloz en Lerate	Trinidad de Iturgoien	Ubagua en Riezu (CHE) + Salado en Estenoz (CHE)
10. Río Urederra en Zudaire	Urbasa	Urederra en Baríndano
11. Río Urederra en Artavia	Urbasa	Urederra en Baríndano

Tabla 8. Correspondencia entre zonas de baño de Tierra Estella, estaciones meteorológicas y estaciones hidrológicas. Fuente de datos: Web del Agua de Navarra, MeteNavarra y CHE.

En el gráfico 5 se indican los datos hidrometeorológicos correspondientes a Estella y a Urbasa-Urederra. Por lo que respecta a Estella, en el periodo considerado se acumulan 132 l/m², valor muy similar al promedio. En el periodo entre el 15 de mayo y el 17 de septiembre se registran 20 jornadas con precipitación apreciable y 3 días con lluvias superiores a 10 l/m². A comienzos del mes de agosto, el manantial de agua salada se secó y se recuperó a comienzos del mes de septiembre. Esta situación se da por la escasa recarga de las aguas subterráneas existente en el último año hidrológico. Para analizar el comportamiento en el embalse de Alloz se dispone de la estación meteorológica de Trinidad de Iturgoien y de las estaciones de aforos de caudal del río Ubagua en Riezu y del río Salado en Estenoz. En el periodo considerado, la estación de Trinidad de Iturgoien recibe 166 l/m², valor un 25% inferior a la media histórica. En total se registran 30 jornadas con precipitación apreciable y 4 con chubascos superiores a 10 l/m². Los episodios más destacables se produjeron los días 18 de mayo y 4 de junio, en el que se acumulan 21,7 y 18,5 l/m². Por lo que se refiere al caudal registrado en las estaciones del río Salado y Ubagua (principales aportes del embalse de Alloz), al comienzo del periodo el caudal se sitúa sobre 0,5 m³/s. A partir de aquí el caudal disminuye ligeramente hasta situarse en 0,1 m³/s en el final de la temporada de baños, sin que reaccione ante las tormentas. Hay que tener en cuenta que todo el ámbito está regulado en cabecera por la sierra de Andía, importante acuífero kárstico que atenúa las oscilaciones de caudal al final del verano.

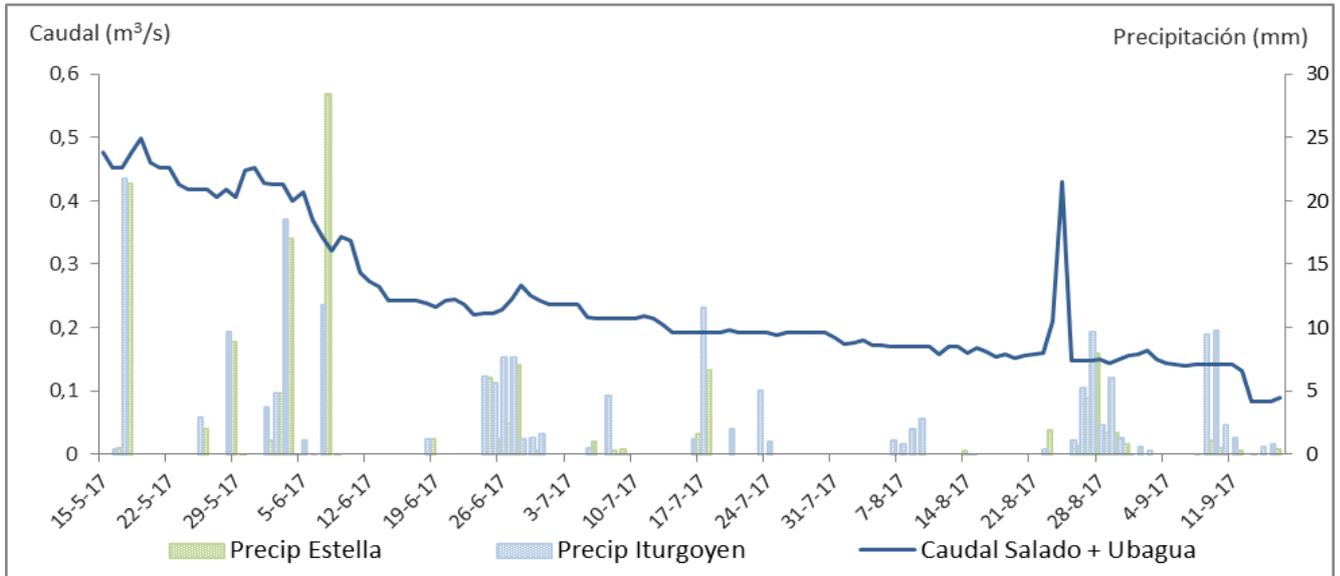


Gráfico 5. Sumatorio de caudales medios diarios en m³/s en la estación de aforo de Ubagua en Riezu (CHE) y en la estación de aforos del río Salado en Estenzoz (CHE) y precipitación acumulada diaria en l/m² en las estaciones meteorológicas de Estella y Trinidad de Iturgoien entre el 15-05-2017 y el 17-09-2017 (temporada “larga”). Fuente de datos: Web del Agua de Navarra, MeteoNavarra y CHE. Elaboración propia. Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

El gráfico 6 sintetiza las condiciones hidrometeorológicas del río Urederra entre el 15 de junio y el 03 de septiembre. En este periodo, la estación meteorológica de Urbasa registra 141l/m², cantidad superior al promedio histórico (25% superior). Son 2 las jornadas con lluvias superiores a 10 l/m² y en un total de 46 jornadas se consigna una precipitación apreciable (igual o superior a 0,1 l/m²). El episodio más notable es el del intervalo del 27 al 30 de agosto, con un máximo de 23 l/m² y un acumulado de 39,4 l/m². El caudal del Urederra comienza en valores bajos (en torno a 0,4 m³/s), acabando el periodo en 0,25 m³/s, sin que apenas reaccione a los aguaceros. Se recuerda que el río Urederra depende en gran medida de las descargas de los acuíferos de las sierras de Urbasa y Lóquiz, que en verano decaen de forma significativa

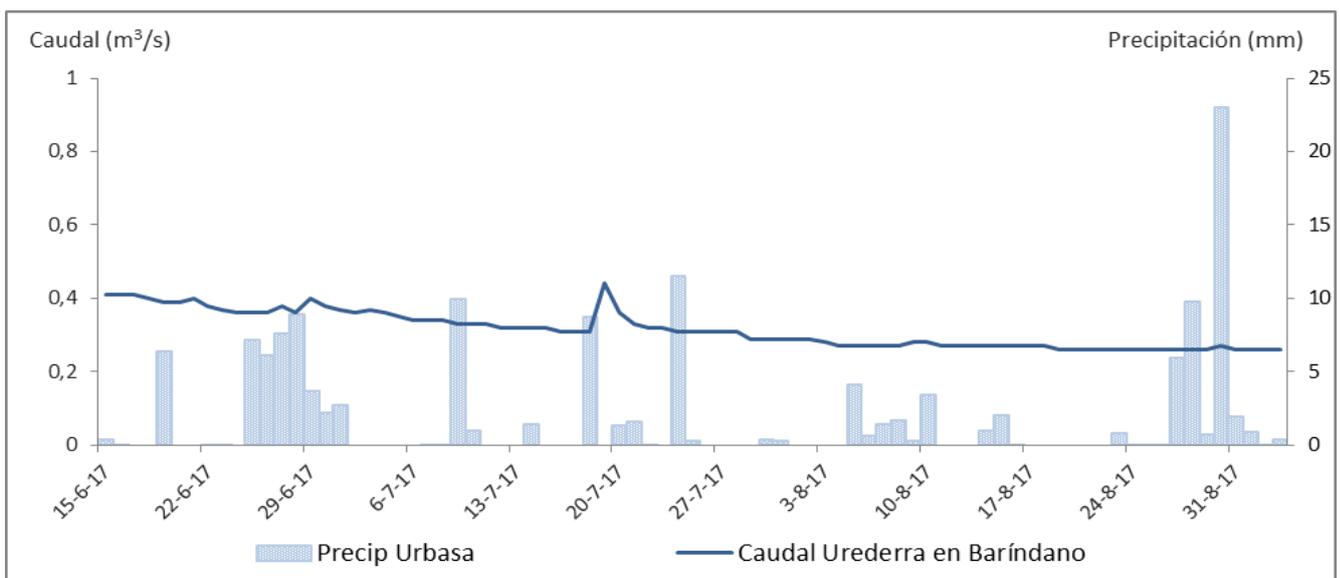


Gráfico 6. Caudales medios diarios en m³/s en la estación de aforo de Urederra en Barindano y precipitación acumulada diaria en l/m² en la estación meteorológica de Urbasa entre el 15-06-2017 y el 03-09-2017 (temporada “corta”). Fuente de datos: Web del Agua de Navarra y MeteoNavarra. Elaboración propia. Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

4. RESULTADOS Y CALIDAD DEL AGUA PARA EL BAÑO

A continuación se exponen los principales resultados de la temporada de baños 2017 en las 12 zonas de baño establecidas (13 puntos de muestreo), incluyendo la clasificación de agua de baño conforme a la reglamentación vigente y la evolución en las últimas campañas.

4.1. BALSA DE LA MOREA EN BERIAIN

En la balsa de la Morea, los resultados microbiológicos de 2017 son muy buenos, ya que en general los recuentos están por debajo del límite de detección o en valores muy bajos. Considerando las campañas previas (siempre con datos muy buenos), la calidad del agua es **EXCELENTE**. El ámbito tiene una mala situación higiénica y carece de servicios.

Parámetro	23-05	06-06	20-06	27-06	18-07	01-08	16-08	29-08	12-09	
Tipo de muestreo	Inic	Progr	Progr	Progr	Progr	Progr	Progr	Progr	Progr	
Tª agua ° C	19,20	20,40	26,50	24,90	26,00	23,40	22,30	23,10	20,20	
pH	8,11	7,92	8,70	8,05	8,64	8,16	8,25	8,30	7,74	
Conductividad µS/cm	423	415	350	401	336	381	353	371	363	
Oxígeno Disuelto (mg/l)	11,34	9,86	10,50	10,95	12,93	9,88	9,15	11,30	7,35	
Oxígeno Disuelto (%)	123	109	138	133	169	116	110	133	81	
Turbidez UNF	3,80	4,20	0,00	3,40	3,30	3,90	0,00	0,40	2,50	
Aceites minerales	NO	NO	NO							
Sustancias tensioactivas	NO	NO	NO							
Alquitranes y flotantes	NO	NO	NO							
Residuos en entorno	SI	SI	SI							
Enterococos intestinales	<10	22	<10	10	<10	10	<10	64	10	
<i>Escherichia coli</i>	22	<10	10	<10	10	10	10	32	22	
Enterococos intestinales							2014-2017			
Percentil 90							22			
Percentil 95							29			
<i>Escherichia coli</i>							2014-2017			
Percentil 90							22			
Percentil 95							22			
Clasificación calidad agua 2017							EXCELENTE			
Situación higiénico-sanitaria del entorno 2017							Mala			

Tabla 9. Resultados analíticos y otros parámetros en la zona de baño **BALSA DE LA MOREA EN BERIAIN** en la temporada 2017 y percentiles temporadas 2014-2017. Enterococos intestinales y *Escherichia coli* en NMP/100 ml. En rojo, valores que incumplen límites RD 1341/2007.

La Balsa de la Morea tiene una calidad del agua excelente a lo largo de los 9 años de la serie analítica.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Excelente								

Tabla 10. Evolución histórica de la calidad del agua en la zona de baño **BALSA DE LA MOREA EN BERIAIN** entre 2009 y 2017. Clasificación 2009-2010 con arreglo al RD 734/1988 y 2011-2017 conforme al RD 1341/2007.

4.2. RÍO ESCA EN BURGUI/BURGI

Los recuentos microbiológicos de la temporada 2017 se encuentran en valores bajos o muy bajos, lejos de los valores de incumplimiento establecidos en la normativa vigente. Estos resultados, junto con los de las tres temporadas previas, permiten clasificar la calidad del agua como **BUENA**. El entorno está bien cuidado, se mantiene limpio aunque carece de servicios higiénicos.

Parámetro	26-06	17-07	31-07	14-08	28-08
Tipo de muestreo	Inic	Progr	Progr	Progr	Progr
Tª agua ° C	20,40	21,18	21,70	18,70	19,20
pH	7,76	7,55	7,75	7,93	7,80
Conductividad µS/cm	301	292	270	270	274
Oxígeno Disuelto (mg/l)	7,53	6,67	6,53	8,39	6,72
Oxígeno Disuelto (%)	84	77	74	90	77
Turbidez UNF	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
Aceites minerales	NO	NO	NO	NO	NO
Sustancias tensioactivas	NO	NO	NO	NO	NO
Alquitranes y flotantes	NO	NO	NO	NO	NO
Residuos en entorno	NO	NO	NO	NO	NO
Enterococos intestinales	234	42	32	10	208
<i>Escherichia coli</i>	260	22	10	146	908

Enterococos intestinales	2014-2017
Percentil 90	240
Percentil 95	297
<i>Escherichia coli</i>	2014-2017
Percentil 90	311
Percentil 95	457
Clasificación calidad agua 2017	SUFICIENTE
Situación higiénico-sanitaria del entorno 2017	Aceptable

Tabla 11. Resultados analíticos y otros parámetros en la zona de baño RÍO ESCA EN BURGUI/BURGI en la temporada 2017 y percentiles temporadas 2014-2017. Enterococos intestinales y *Escherichia coli* en NMP/100 ml. En rojo, valores que incumplen límites RD 1341/2007.

La tabla 12 permite analizar la evolución histórica de la clasificación de la calidad del agua de baño en esta zona. La tendencia es a la mejoría, ya que entre 2011 y 2013 se registró calidad suficiente (incluso con algún incumplimiento), mientras que de 2014 a 2017 asciende a buena.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceptable	Aceptable	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Buena	Buena	Buena	Buena

Tabla 12. Evolución histórica de la calidad del agua en la zona de baño RÍO ESCA EN BURGUI/BURGI entre 2009 y 2017. Clasificación 2009-2010 con arreglo al RD 734/1988 y 2011-2017 conforme al RD 1341/2007.

4.3. RÍO ARAGÓN EN CARCASTILLO

Los resultados microbiológicos son muy adecuados en esta campaña. Todos los recuentos se hallan en una banda baja o muy baja, e incluso en ocasiones se hallan por debajo del límite de detección. En conclusión, la zona de Carcastillo recibe una clasificación de **EXCELENTE**, considerando las campañas 2014-2017.

La situación de limpieza del ámbito ha mejorado respecto de años anteriores. Pero se sigue manteniendo la dificultad para acceder al río desde la presa.

Parámetro	27-06	18-07	01-08	16-08	29-08
Tipo de muestreo	Inic	Progr	Progr	Progr	Progr
Tª agua ° C	19,90	23,10	23,50	22,50	21,80
pH	7,80	8,47	7,91	7,95	7,86
Conductividad µS/cm	299	321	295	334	397
Oxígeno Disuelto (mg/l)	8,67	8,13	8,28	8,29	8,77
Oxígeno Disuelto (%)	100	99	101	99	100
Turbidez UNF	3,40	9,00	11,00	0,00	13,30
Aceites minerales	NO	NO	NO	NO	NO
Sustancias tensioactivas	NO	NO	NO	NO	NO
Alquitranes y flotantes	NO	NO	NO	NO	NO
Residuos en entorno	NO	NO	NO	NO	NO
Enterococos intestinales	<10	32	32	10	32
<i>Escherichia coli</i>	64	22	10	10	64

Enterococos intestinales	2014-2017
Percentil 90	42
Percentil 95	42
<i>Escherichia coli</i>	2014-2017
Percentil 90	82
Percentil 95	131
Clasificación calidad agua 2017	EXCELENTE
Situación higiénico-sanitaria del entorno 2017	Aceptable

Tabla 13. Resultados analíticos y otros parámetros en la zona de baño RÍO ARAGÓN EN CARCASTILLO en la temporada 2017 y percentiles temporadas 2014-2017. Enterococos intestinales y *Escherichia coli* en NMP/100 ml. En rojo, valores que incumplen límites RD 1341/2007.

Entre 2009 y 2017, la calidad de aguas de baño en este punto ha sido excelente en todas las campañas.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Excelente								

Tabla 14. Evolución histórica de la calidad del agua en la zona de baño RÍO ARAGÓN EN CARCASTILLO entre 2009 y 2017. Clasificación 2009-2010 con arreglo al RD 734/1988 y 2011-2017 conforme al RD 1341/2007.

4.4. MANANTIAL DE AGUA SALADA EN ESTELLA/LIZARRA

En la campaña de 2017, todos los muestreos efectuados presentan recuentos microbiológicos bajos o muy bajos. Sumado a la serie de los tres años precedentes (2014-2017), la calidad para el baño se clasifica como **EXCELENTE**. Este manantial presenta una elevada salinidad y su temperatura es muy constante a lo largo del año: apenas oscila entre 16 y 19º C. Durante la temporada de baños 2017, el manantial se secó durante el mes de agosto, consecuencia de la prolongada sequía, por lo que los muestreos programados del 01, 16 y 09 de agosto no se pudieron realizar. Pese a que se trata de un ámbito con bastante afluencia de público, el entorno se encuentra limpio aunque carece de servicios higiénicos.

Parámetro	23-05	06-06	20-06	27-06	18-07	01-08	16-08	29-08	12-09
Tipo de muestreo	Inic	Progr							
Tª agua ° C	17,85	17,40	17,50	17,30	17,50				18,40
pH	6,85	6,85	6,90	6,98	6,76				7,02
Conductividad µS/cm	9025	10350	11615	10530	9643				9300
Oxígeno Disuelto (mg/l)	6,05	5,18	5,90	6,53	5,56				7,20
Oxígeno Disuelto (%)	66	56	64	71	60				81
Turbidez UNF	3,20	0,00	1,20	0,00	0,00				0,00
Aceites minerales	NO	NO	NO	NO	NO				NO
Sustancias tensioactivas	NO	NO	NO	NO	NO				NO
Alquitranes y flotantes	NO	NO	NO	NO	NO				NO
Residuos en entorno	NO	NO	NO	NO	NO				NO
Enterococos intestinales	<10	22	22	42	76				10
<i>Escherichia coli</i>	54	<10	134	54	32				<10

Enterococos intestinales	2014-2017
Percentil 90	22
Percentil 95	38
<i>Escherichia coli</i>	2014-2017
Percentil 90	28
Percentil 95	50
Clasificación calidad agua 2017	EXCELENTE
Situación higiénico-sanitaria del entorno 2017	Aceptable

Tabla 15. Resultados analíticos y otros parámetros en la zona de baño MANANTIAL DE AGUA SALADA EN ESTELLA/LIZARRA en la temporada 2017 y percentiles temporadas 2014-2017. Enterococos intestinales y *Escherichia coli* en NMP/100 ml. Notas: la sonda de conductividad empleada tiene un límite máximo de medición de 10.000 µS/cm; en el año 2012 el manantial estuvo seco durante toda la temporada de baño. En rojo, valores que incumplen límites RD 1341/2007.

El agua se clasifica con calidad excelente en todas las campañas en las que se ha podido determinar la calidad.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Excelente	Excelente	Excelente	-	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

Tabla 16. Evolución histórica de la calidad del agua en la zona de baño MANANTIAL DE AGUA SALADA EN ESTELLA/LIZARRA entre 2009 y 2017. Clasificación 2009-2010 con arreglo al RD 734/1988 y 2013-2017 conforme al RD 1341/2007. Nota: en el año 2012 no se pudo determinar la calidad del agua puesto que el manantial estuvo seco.

4.5. EMBALSE DE ALLOZ EN LERATE (GUESÁLAZ)

En la zona de baños del embalse de Alloz en Lerate (Guesálaz), al punto histórico denominado “Pieza Redonda” se añadió en la temporada 2014 un nuevo punto: “Playa”.

El punto de muestreo Alloz Pieza Redonda del embalse de Alloz presenta una calidad del agua **EXCELENTE** durante el año 2017. Solo en unos pocos muestreos se superan los límites de detección de enterococos intestinales y *E coli*. El ámbito cuenta con servicios y se mantiene en muy buenas condiciones de limpieza.

Parámetro	23-05	06-06	20-06	27-06	18-07	01-08	16-08	29-08	12-09
Tipo de muestreo	Inic	Progr							
Tª agua °C	19,30	20,30	25,00	24,80	24,11	23,50	23,20	24,70	21,10
pH	7,70	7,90	8,36	8,00	7,87	8,09	7,97	8,21	8,31
Conductividad µS/cm	688	682	769	711	816	893	874	850	900
Oxígeno Disuelto (mg/l)	10,30	9,90	9,59	9,03	8,76	8,83	9,21	8,58	8,16
Oxígeno Disuelto (%)	112	110	116	109	104	104	108	109	97
Turbidez UNF	6,70	2,30	15,40	6,50	10,00	12,50	20,00	19,00	17,20
Aceites minerales	NO								
Sustancias tensioactivas	NO								
Alquitranes y flotantes	NO								
Residuos en entorno	NO								
Enterococos intestinales	<10	10	22	<10	<10	<10	42	10	<10
<i>Escherichia coli</i>	10	<10	<10	10	<10	<10	134	10	10

Enterococos intestinales	2014-2017
Percentil 90	25
Percentil 95	39
<i>Escherichia coli</i>	2014-2017
Percentil 90	42
Percentil 95	50
Clasificación calidad agua 2017	EXCELENTE
Situación higiénico-sanitaria del entorno 2017	Buena

Tabla 17. Resultados analíticos y otros parámetros en la zona de baño EMBALSE DE ALLOZ EN GUESÁLAZ-LERATE, punto de muestreo “PIEZA REDONDA” en la temporada 2017 y percentiles temporadas 2014-2017. Enterococos intestinales y *Escherichia coli* en NMP/100 ml. En rojo, valores que incumplen límites RD 1341/2007.

Durante las 9 últimas temporadas, la calidad del agua ha sido excelente de forma invariable, con recuentos microbiológicos muy bajos, frecuentemente por debajo del límite de detección.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Excelente								

Tabla 18. Evolución histórica de la calidad del agua en la zona de baño EMBALSE DE ALLOZ EN GUESÁLAZ-LERATE entre 2009 y 2017. Clasificación 2009-2010 con arreglo al RD 734/1988 y 2011-2017 conforme al RD 1341/2007.

Por su parte, el punto de muestreo Alloz Playa tiene unos muy buenos resultados durante la campaña de 2017, tal como se puede consultar en la tabla 19: o bien los recuentos se hallan por debajo del límite de detección o ligeramente por encima. No obstante, al no disponer de datos de tres campañas previas no puede determinarse la calidad del agua de baño conforme a lo establecido en el RD 1341/2007. La primera campaña en que podrá determinarse la calidad del agua de baño será la de 2018.

La playa de Lerate se inauguró el año 2014, dotándola de arena, parasoles, una pasarela peatonal para acceso a una isleta cercana y un circuito biosaludable con máquinas para realizar ejercicio físico. Cuenta con aparcamiento y servicios higiénicos. Es la zona oficial de baño con mayor afluencia de público, ya que con frecuencia se pueden superar los 200 usuarios. Pese a ello, siempre aparece limpia y cuidada.

Parámetro	23-05	06-06	20-06	27-06	18-07	01-08	16-08	29-08	12-09
Tipo de muestreo	Inic	Progr							
Tª agua ° C	19,45	20,16	25,00	24,80	24,14	23,60	22,90	24,90	21,30
pH	7,79	7,84	8,12	7,97	7,74	7,95	7,83	8,21	8,34
Conductividad µS/cm	388	680	766	707	812	887	865	854	903
Oxígeno Disuelto (mg/l)	10,33	9,84	9,36	9,16	8,72	8,82	9,09	8,64	8,40
Oxígeno Disuelto (%)	113	109	113	111	104	104	106	110	100
Turbidez UNF	1,90	8,40	5,70	4,50	8,00	4,40	50,00	22,00	16,90
Aceites minerales	NO								
Sustancias tensioactivas	NO								
Alquitranes y flotantes	NO								
Residuos en entorno	NO								
Enterococos intestinales		10	54	22	76	<10	<10	22	<10
<i>Escherichia coli</i>		42	98	146	170	<10	10	<10	10

Clasificación calidad agua 2017	EXCELENTE
Situación higiénico-sanitaria del entorno 2017	Buena

Tabla 19. Resultados analíticos y otros parámetros en la zona de baño EMBALSE DE ALLOZ EN GUESÁLAZ-LERATE, punto de muestreo "PLAYA" en la temporada 2017. Enterococos intestinales y *Escherichia coli* en NMP/100 ml. En rojo, valores que incumplen límites RD 1341/2007.

4.6. FOZ DE BENASA EN NAVASCUÉS/NABASKOZE

La zona de baño de la Foz de Benasa muestra una calidad del agua **EXCELENTE** en la campaña de 2017. Los recuentos microbiológicos están en una banda baja o muy baja, con frecuencia por debajo del límite de detección, tal como se ve en la tabla 20. La zona de baño tiene un área acondicionada con mesas, bancos y estacionamiento de vehículos pero sin servicios higiénicos. Aparece siempre limpia y ordenada.

Parámetro	26-06	17-07	31-07	14-08	28-08
Tipo de muestreo	Inic	Progr	Progr	Progr	Progr
Tª agua ° C	16,30	19,20	20,40	20,40	19,80
pH	7,24	7,21	7,70	8,05	7,88
Conductividad µS/cm	441	450	423	387	390
Oxígeno Disuelto (mg/l)	7,46	7,48	9,34	10,42	11,50
Oxígeno Disuelto (%)	76	81	105	116	128
Turbidez UNF	0,00	0,00	0,00	0,20	1,20
Aceites minerales	NO	NO	NO	NO	NO
Sustancias tensioactivas	NO	NO	NO	NO	NO
Alquitranes y flotantes	NO	NO	NO	NO	NO
Residuos en entorno	NO	NO	NO	NO	NO
Enterococos intestinales	158	10	<10	<10	42
<i>Escherichia coli</i>	98	98	22	<10	10

Enterococos intestinales	2014-2017
Percentil 90	87
Percentil 95	139
<i>Escherichia coli</i>	2014-2017
Percentil 90	116
Percentil 95	158
Clasificación calidad agua 2017	EXCELENTE
Situación higiénico-sanitaria del entorno 2017	Aceptable

Tabla 20. Resultados analíticos y otros parámetros en la zona de baño FOZ DE BENASA EN NAVASCUÉS/NABASKOZE en la temporada 2017 y percentiles temporadas 2014-2017. Enterococos intestinales y *Escherichia coli* en NMP/100 ml. En rojo, valores que incumplen límites RD 1341/2007.

En los últimos siete años ha merecido la clasificación de excelente en seis ocasiones, como se puede apreciar en la tabla 21.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Excelente	Aceptable	Excelente	Excelente	Buena	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

Tabla 21. Evolución histórica de la calidad del agua en la zona de baño FOZ DE BENASA EN NAVASCUÉS/NABASKOZE entre 2009 y 2017. Clasificación 2009-2010 con arreglo al RD 734/1988 y 2011-2017 conforme al RD 1341/2007.

4.7. RÍO ANDUÑA EN OCHAGAVÍA/OTSAGABIA

Mediante [Resolución 64/2016](#) de la Directora-gerente del ISPLN, se recomendó la abstención del baño en la piscina fluvial de Ochagavía. Esta recomendación se ha mantenido durante toda la temporada 2017. En la comisión de coordinación y contando con la presencia de un técnico de la empresa NILSA que gestiona la red de fecales de, entre otras, la localidad de Izalzu/Itzaltzu, se decidió proceder al vaciado periódico de la fosa séptica de Izalzu/Itzaltzu. Estas actuaciones tenían como objetivo reducir la carga contaminante que pudiera aportar el efluente de la fosa séptica y su afección directa a la calidad de la zona de baño del río Anduña en Ochagavía, situada esta última a unos 2,5 km aguas abajo.

La calidad del agua de baño en el río Anduña en Ochagavía ha resultado mucho mejor que la de las campañas precedentes. Aunque se han registrado dos incumplimientos, uno en el muestreo previo al inicio de la temporada y el otro en el último muestreo de la temporada, estas situaciones se producen tras eventos de precipitaciones en los días previos (véase el apartado 3.2 de este memoria). Conforme a lo establecido en el RD 1341/2007, se repitió la muestra que registró el incumplimiento durante la temporada de baños y puesto que esta cumplía los requisitos de calidad se procedió a sustituir a la primera a efectos estadísticos y de clasificaciones del punto. No obstante, la calidad del agua se sigue clasificando como **INSUFICIENTE** esta campaña de 2017, muy condicionada por los resultados de las temporada previa 2014.

Este punto mantiene unas muy buenas condiciones higiénicas, y la zona de baño aparece limpia y cuidada. Cuenta, además, con servicios higiénicos.

Parámetro	26-06	28-06	30-06	17-07	31-07	14-08	28-08	30-08
Tipo de muestreo	Inic	Incu	Incu	Progr	Progr	Progr	Progr	Incu
Tª agua ° C	18,15	15,30	12,90	17,80	17,80	14,70	15,40	15,30
pH	7,83	7,78	8,07	7,56	7,69	7,92	7,83	8,37
Conductividad µS/cm	332	312	298	315	307	310	275	287
Oxígeno Disuelto (mg/l)	7,97	7,94	8,92	7,66	7,83	8,84	9,05	8,79
Oxígeno Disuelto (%)	85	83	92	81	83	87	91	96
Turbidez UNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aceites minerales	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Sustancias tensioactivas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Alquitranes y flotantes	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Residuos en entorno	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Enterococos intestinales	652	486	251	22	32	10	876	93
<i>Escherichia coli</i>	1346	438	661	54	42	32	2672	232

Enterococos intestinales	2014-2017
Percentil 90	365
Percentil 95	480
<i>Escherichia coli</i>	2014-2017
Percentil 90	5306
Percentil 95	5712
Clasificación calidad agua 2017	BUENA
Situación higiénico-sanitaria del entorno 2017	Buena

Tabla 22. Resultados analíticos y otros parámetros en la zona de baño RÍO ANDUÑA EN OCHAGAVÍA/OTSAGABIA en la temporada 2017 y percentiles temporadas 2014-2017. Enterococos intestinales y *Escherichia coli* en NMP/100 ml. En rojo, valores que incumplen límites RD 1341/2007.

La serie de datos de esta zona de baños resulta la peor de todas las áreas oficiales, ya que registra calidad **insuficiente** o **no apta** en 8 de los últimos 9 años.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceptable	No apta	Insuf.						

Tabla 23. Evolución histórica de la calidad del agua en la zona de baño RÍO ANDUÑA EN OCHAGAVÍA/OTSAGABIA entre 2009 y 2017. Clasificación 2009-2010 con arreglo al RD 734/1988 y 2011-2017 conforme al RD 1341/2007.

4.8. BALSA DE EL PULGUER EN TUDELA

En la balsa de El Pulguer, la calidad del agua en la temporada 2017 es **BUENA**. Los recuentos microbiológicos están, en general, en valores moderados. Son llamativos los resultados de la turbidez, muy altos (Cercanos a 20 UNF), relacionados con el fuerte oleaje por el viento que suele soplar en la zona y levanta el sustrato limoso del fondo. El entorno se mantiene limpio aunque cuenta con una exigua infraestructura.

Parámetro	23-05	06-06	20-06	27-06	18-07	01-08	16-08	29-08	12-09
Tipo de muestreo	Inic	Progr	Progr	Progr	Progr	Progr	Progr	Segui	Segui
Tª agua ° C	24,50	20,19	27,00	24,20	24,60	23,30	24,70	22,90	19,00
pH	8,04	8,04	7,93	7,60	8,09	8,05	8,01	7,98	7,94
Conductividad µS/cm	2159	2346	2336	2373	2493	2570	2860	3106	292
Oxígeno Disuelto (mg/l)	7,94	9,74	9,87	7,03	6,98	7,67	8,98	7,04	9,55
Oxígeno Disuelto (%)	99	108	128	87	87	93	112	83	104
Turbidez UNF	9,70	15,80	12,00	8,20	8,10	16,00	0,00	16,60	45,50
Aceites minerales	NO								
Sustancias tensioactivas	NO								
Alquitranes y flotantes	NO								
Residuos en entorno	NO								
Enterococos intestinales	<10	<10	42	<10	54	158	<10	22	<10
<i>Escherichia coli</i>	<10	<10	<10	32	42	406	88	42	10

Enterococos intestinales	2014-2017
Percentil 90	292
Percentil 95	341
<i>Escherichia coli</i>	2014-2017
Percentil 90	530
Percentil 95	807
Clasificación calidad agua 2017	EXCELENTE
Situación higiénico-sanitaria del entorno 2017	Aceptable

Tabla 24. Resultados analíticos y otros parámetros en la zona de baño **BALSA DE EL PULGUER EN TUDELA** en la temporada 2017 y percentiles temporadas 2014-2017. Enterococos intestinales y *Escherichia coli* en NMP/100 ml.

La calidad del agua de baño es excelente en el periodo 2009 - 2015. En el año 2016 la calidad descendió a buena, situación que se ha mantenido en el año 2017.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Excelente	Buena	Buena						

Tabla 25. Evolución histórica de la calidad del agua en la zona de baño **BALSA DE EL PULGUER EN TUDELA** entre 2009 y 2017. Clasificación 2009-2010 con arreglo al RD 734/1988 y 2011-2017 conforme al RD 1341/2007. En rojo, valores que incumplen límites RD 1341/2007

4.9. RÍO UZTÁRROZ EN UZTÁRROZ/UZTARROZE

La calidad del agua de la piscina fluvial del Río Uztarroz es **EXCELENTE** considerando el periodo 2014 – 2017. Los recuentos microbiológicos en el año 2017 presentan valores moderados, tal como se puede apreciar en la tabla 26, se han registrado dos incumplimientos, uno en el muestreo previo al inicio de la temporada y el otro en el último muestreo de la temporada, estas situaciones se producen tras eventos de precipitaciones en los días previos (véase el apartado 3.2 de este memoria). Conforme a lo establecido en el RD 1341/2007, se repitió la muestra que registró el incumplimiento durante la temporada de baños y puesto que esta cumplía los requisitos de calidad se procedió a sustituir a la primera a efectos estadísticos y de clasificaciones del punto. La zona de baño no dispone de servicios higiénicos pero está acondicionada y presenta un adecuado estado de limpieza y orden.

Parámetro	26-06	28-06	30-06	17-07	31-07	14-08	28-08	30-08
Tipo de muestreo	Inic	Incu	Incu	Progr	Progr	Progr	Progr	Incu
Tª agua ° C	16,74	13,20	12,10	16,98	17,50	14,70	17,10	15,60
pH	7,99	7,93	8,09	7,72	7,82	8,16	7,85	8,10
Conductividad µS/cm	318	285	302	315	313	316	253	378
Oxígeno Disuelto (mg/l)	9,81	9,85	9,59	8,80	8,35	10,06	8,43	7,62
Oxígeno Disuelto (%)	101	100	98	91	88	99	89	85
Turbidez UNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aceites minerales	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Sustancias tensioactivas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Alquitranes y flotantes	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Residuos en entorno	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Enterococos intestinales	926	758	127	158	64	54	652	77
<i>Escherichia coli</i>	1674	576	215	64	54	64	804	110

Enterococos intestinales	2014-2017
Percentil 90	95
Percentil 95	129
<i>Escherichia coli</i>	2014-2017
Percentil 90	138
Percentil 95	246
Clasificación calidad agua 2017	Excelente
Situación higiénico-sanitaria del entorno 2017	Aceptable

Tabla 26. Resultados analíticos y otros parámetros en la zona de baño RÍO UZTÁRROZ EN UZTÁRROZ/UZTARROZE en la temporada 2017 y percentiles temporadas 2014-2017. Enterococos intestinales y *Escherichia coli* en NMP/100 ml.

La calidad del agua ha mejorado respecto al año 2016, al pasar de calidad BUENA a EXCELENTE.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceptable	Aceptable	Excelente	Buena	Buena	Buena	Excelente	Buena	Excelente

Tabla 27. Evolución histórica de la calidad del agua en la zona de baño RÍO UZTÁRROZ EN UZTÁRROZ/UZTARROZE entre 2009 y 2017. Clasificación 2009-2010 con arreglo al RD 734/1988 y 2011-2017 conforme al RD 1341/2007. En **rojo**, valores que incumplen límites RD 1341/2007.

4.10. RÍO UREDERRA EN AMÉSCOA BAJA – ZUDAIRE

La zona se clasifica como **EXCELENTE** en 2017, conforme a la serie histórica 2014 - 2017. En el año 2017, todos los muestreos efectuados ofrecen valores de recuentos microbiológicos moderados. De hecho, en el último muestreo de la temporada se registró un incumplimiento. Conforme a lo establecido en el RD 1341/2007, se repitió la muestra que registró el incumplimiento durante la temporada de baños y puesto que esta cumplía los requisitos de calidad se procedió a sustituir a la primera a efectos estadísticos y de clasificaciones del punto. La zona tiene un área de esparcimiento acondicionada y muy bien cuidada pero sin servicios higiénicos. Pese a que suele haber bastante afluencia de público, la limpieza es notable.

Parámetro	27-06	18-07	01-08	16-08	29-08	01-09
Tipo de muestreo	Inic	Progr	Progr	Progr	Progr	Incu
Tª agua ° C	15,20	17,40	16,20	15,40	17,50	13,80
pH	7,94	7,77	7,77	7,70	8,13	7,79
Conductividad µS/cm	368	325	380	342	336	300
Oxígeno Disuelto (mg/l)	10,22	9,59	9,31	10,10	8,40	9,92
Oxígeno Disuelto (%)	102	100	100	103	93	96
Turbidez UNF	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	1,70
Aceites minerales	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Sustancias tensioactivas	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Alquitranes y flotantes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Residuos en entorno	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Enterococos intestinales	194	32	88	42	1268	144
<i>Escherichia coli</i>	330	54	360	<10	1268	61

Enterococos intestinales	2014-2017
Percentil 90	93
Percentil 95	110
<i>Escherichia coli</i>	2014-2017
Percentil 90	338
Percentil 95	428
Clasificación calidad agua 2017	EXCELENTE
Situación higiénico-sanitaria del entorno 2017	Aceptable

Tabla 28. Resultados analíticos y otros parámetros en la zona de baño RÍO UREDERRA EN AMÉSCOA BAJA – ZUDAIRE en la temporada 2017 y percentiles temporadas 2014-2017. Enterococos intestinales y *Escherichia coli* en NMP/100 ml.

La zona de Zudaire muestra estabilidad en los resultados. Las tres primeras temporadas de la serie tienen calidad aceptable, las 6 siguientes campañas la calidad es buena y en las dos última la calidad mejora a la categoría de excelente.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceptable	Aceptable	Buena	Buena	Buena	Buena	Buena	Excelente	Excelente

Tabla 29. Evolución histórica de la calidad del agua en la zona de baño RÍO UREDERRA EN AMÉSCOA BAJA – ZUDAIRE entre 2009 y 2017. Clasificación 2009-2010 con arreglo al RD 734/1988 y 2011-2017 conforme al RD 1341/2007. En rojo, valores que incumplen límites RD 1341/2007.

4.11. RÍO UREDERRA EN ALLÍN - ARTAVIA

La zona de baño de Artavia se añade al censo oficial en el año 2015. Se trata de una zona tradicional de baño del valle, con una piscina fluvial acondicionada, zona verde, área de comida, estacionamiento de vehículos, servicios higiénicos... Su grado de pulcritud es muy elevado y suele congregarse a muchas personas. Los recuentos microbiológicos se hallan en una banda baja a muy baja.

Parámetro	27-06	18-07	01-08	16-08	29-08
Tipo de muestreo	Inic	Progr	Progr	Progr	Progr
Tª agua ° C	27/06/ 2017	18/07 /2017	01/08/ 2017	16/08 /2017	29/08 /2017
pH	14,50	16,55	15,90	16,20	16,70
Conductividad µS/cm	7,90	7,59	7,70	7,87	8,11
Oxígeno Disuelto (mg/l)	421	369	448	401	404
Oxígeno Disuelto (%)	11,68	10,60	9,63	9,59	8,84
Turbidez UNF	115	109	98	98	100
Aceites minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustancias tensioactivas	NO	NO	NO	NO	NO
Alquitranes y flotantes	NO	NO	NO	NO	NO
Residuos en entorno	NO	NO	NO	NO	NO
Enterococos intestinales	10	42	42	10	42
<i>Escherichia coli</i>	88	76	54	22	88

Clasificación calidad agua 2017	EXCELENTE
Situación higiénico-sanitaria del entorno 2017	Aceptable

Tabla 30. Resultados analíticos y otros parámetros en la zona de baño RÍO UREDERRA EN AMÉSCOA BAJA – ZUDAIRE en la temporada 2017. Enterococos intestinales y *Escherichia coli* en NMP/100 ml. En rojo, valores que incumplen límites RD 1341/2007.

La zona de baño de Artavia inicia su andadura en el año 2015. Para clasificar el agua de baño conforme a lo establecido en el RD 1341/2007 es necesario que haya cuatro temporadas completas, por lo que no podrá determinarse hasta el año 2018.

4.12. RÍO ARAXES EN BETELU

La zona de baño de Betelu se añade al censo oficial en el año 2017. Se trata de una zona tradicional de baño del valle, con una piscina fluvial acondicionada, zona verde, tobogán, estacionamiento de vehículos, así como W.C. químico. Su grado de pulcritud es muy elevado y suele congregar a muchas personas. Los recuentos microbiológicos se hallan en una banda moderada.

Parámetro	28-06	30-06	19-07	02-08	16-08	30-08
Tipo de muestreo	Inic	Incu	Progr	Progr	Progr	Progr
Tª agua ° C	14,08	12,20	15,54	14,40	14,60	15,50
pH	8,01	7,99	7,66	7,84	7,80	7,61
Conductividad µS/cm	885	684	715	747	776	701
Oxígeno Disuelto (mg/l)	10,47	11,12	10,16	10,33	9,76	10,31
Oxígeno Disuelto (%)	103	104	102	101	96	104
Turbidez UNF	0,60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
Aceites minerales	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Sustancias tensioactivas	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Alquitranes y flotantes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Residuos en entorno	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Enterococos intestinales	2929	94	194	32	42	260
<i>Escherichia coli</i>	3843	457	422	54	76	504

Clasificación calidad agua 2017	BUENA
Situación higiénico-sanitaria del entorno 2017	Buena

Tabla 31. Resultados analíticos y otros parámetros en la zona de baño RÍO UREDERRA EN AMÉSCOA BAJA – ZUDAIRE en la temporada 2017. Enterococos intestinales y *Escherichia coli* en NMP/100 ml. En rojo, valores que incumplen límites RD 1341/2007.

La zona de baño del río Araxes inicia su andadura en el año 2017. Para clasificar el agua de baño conforme a lo establecido en el RD 1341/2007 es necesario que haya cuatro temporadas completas, por lo que no podrá determinarse hasta el año 2020.

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El Gobierno de Navarra opera una red de control de la calidad de agua de baño que incluye 12 zonas de baño y 13 puntos de muestreo en ríos y embalses de la geografía foral. La red quedó establecida en la Resolución 653/2009, de 25 de marzo, de la Directora General de Salud (BON 1 de junio de 2009), aunque se modificó por medio de las resoluciones 57/2015 y 60/2017 en las que se incluyen zonas nuevas a las establecidas inicialmente.

Al igual que en campañas previas, el Servicio del Agua del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra ha continuado efectuando el control de las zonas de baño, tomando muestras periódicas durante la temporada de baños. Esta campaña, merced a la citada Resolución 60/2017, se ha establecido **dos calendarios de control**:

- Para 4 zonas del área media y sur de Navarra, la temporada se ha establecido entre el 29 de mayo y el 17 de septiembre.
- Para las otras 7 zonas de baño la temporada se ha extendido desde 17 de julio y 03 de septiembre.

Los análisis microbiológicos se han llevado a cabo en el Laboratorio de Salud Pública del ISPLN. Además de muestras para análisis microbiológico. Para la clasificación de aguas de baño se emplean parámetros microbiológicos, con recuentos de Enterococos intestinales y *Escherichia coli*, con estos rangos según el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño⁵:

- Aguas de **calidad insuficiente**
- Aguas de **calidad suficiente**
- Aguas de **calidad buena**
- Aguas de **calidad excelente**

La información de esta campaña y de temporadas previas está disponible en la plataforma [NÁYADE](#) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como en el sitio Web del [Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local](#) del [Gobierno de Navarra](#) y en el del [Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra](#).

Resulta relevante recordar que ningún texto normativo obliga a prestar vigilancia en las zonas de baño, por lo que ni la ni la Policía Foral ni el Guarderío Forestal ni cualquier otro tipo de seguridad o emergencias realiza labores de supervisión en esta materia. El baño es una actividad libre que se realiza a riesgo y ventura de cada persona.

⁵ La calidad de aguas de baño en las campañas 2008 a 2010 se clasifica conforme al RD 734/1988. Se definen tres clases: 0 (no apta para el baño), 1 (apta, calidad aceptable) y 2 (apta, calidad excelente).

El verano de 2017 ha sido muy caluroso en la segunda quincena de junio, julio, segunda quincena de agosto y primera de septiembre, mientras que en la primera quincena de agosto las temperaturas fueron más frescas. Se han registrado varios episodios de lluvias, generalmente de carácter tormentoso, aunque las precipitaciones en los meses de verano han sido en general superiores que el promedio histórico. De todos modos, no ha habido ningún evento especialmente llamativo que haya ocasionado crecidas significativas.

Para dos de las 12 zonas de baño, Artavia y Betelu, no se puede determinar la calidad del agua de baño ya que son necesarias cuatro campañas para realizar la clasificación. De las otras 10 zonas, 6 tienen una calificación de excelente, 3 alcanzan calidad buena y 1 presenta una calidad insuficiente.

Núm.	Zona de baño	Municipio	Calidad
1	Balsa de la Morea	Beriáin	Excelente
2	Río Esca, presa	Burgui/Burgi	Buena
3	Río Aragón, presa	Carcastillo	Excelente
4	Manantial agua salada, pileta	Estella/Lizarra	Excelente
5	Embalse de Alloz	Guesalaz/Gesalaz, Lerate	Excelente
6	Barranco de la Foz de Benasa, piscina fluvial	Navascués/Nabaskoze	Excelente
7	Río Anduña, piscina fluvial	Ochagavía/Otsagabia	Insuficiente
8	Balsa El Pulguer	Tudela	Buena
9	Río Uztarroz, piscina fluvial	Uztarroz/Uztarroze	Excelente
10	Río Urederra, central, piscina fluvial	Améscoa Baja, Zudaire	Excelente
11	Río Urederra, piscina fluvial	Allín, Artavia	Sin determinar
12	Río Araxes, piscina fluvial	Betelu	Sin determinar

Tabla 32. Zonas de baño de Navarra y su calidad en la temporada 2017.

A continuación se aporta un comentario resumido de cada zona de baño, comparando los datos de esta campaña con los resultados de la serie histórica disponible, que arranca en el año 2008.

- La **Balsa de la Morea, en Beriáin**, registra una calidad del agua **EXCELENTE** a lo largo de los 10 años para los que hay registros, incluyendo la campaña de 2017.
- La zona de baño de **Burgui/Burgi, en el río Esca**, afianza la calidad del agua en la campaña de 2017, registrando una calificación de **BUENA** al igual que en temporadas precedentes. Mejora respecto de las campañas 2011-2013, en las que se quedó en calidad suficiente.
- **Carcastillo, en el río Aragón**, presenta una calidad **EXCELENTE** en la campaña de 2017, la misma clasificación desde la temporada 2008.
- El **Manantial de Agua Salada de Estella** presenta una clasificación **EXCELENTE** a lo largo de la serie de datos entre 2008 y 2017.
- En el **Embalse de Alloz, en Lerate-Guesálaz**, en el año 2015 se ha definido un nuevo punto en la playa acondicionada la pasada temporada, si bien en este punto no se puede determinar la calidad del agua al requerir tres campañas más de datos. El punto histórico, Pieza Redonda, tiene una clasificación de calidad agua de baño **EXCELENTE** en 2017, al igual que en el resto de temporadas previas.

- En la **Foz de Benasa, Navascués/Nabaskoze**, la campaña de 2017 alcanza la clasificación de **EXCELENTE**, al igual que en la temporada precedente. Entre 2011 y 2017 obtiene una calidad excelente en seis de las siete campañas. Entre 2008 y 2010 varía entre aceptable y excelente
- En la campaña de 2017 la calidad del agua de baño ha mejorado de forma ostensible en el **río Anduña en Ochagavía/Otsagabia**. Pese a todo, condicionado por los malos resultados de las campañas previas, la clasificación sigue siendo **INSUFICIENTE** en 2017, al igual que ocho de las nueve temporadas precedentes (únicamente alcanza calidad aceptable en 2009)
- En la **Balsa de El Pulguer, en Tudela**, la calidad del agua de baño resulta **BUENA** en 2017, lo que supone consolidar la disminución de la calidad que se produjo en la temporada anterior respecto al resto de su serie histórica, en que su calidad era excelente Este descenso de calidad es provocado por el incumplimiento de calidad registrado en 2016.
- En **Uztárroz/Uztarroze** la calidad del agua mejora a **EXCELENTE** en el año 2017 respecto al año anterior que fue buena, mientras que entre 2012 a 2014 era buena. En 2011 y 2015 la calidad fue excelente. En 2008-2010 es aceptable.
- La calidad de agua de baño de **Zudaire, río Urederra**, es **EXCELENTE** en las temporadas 2017 y 2016, buena en las campañas de 2011 a 2015. Entre 2008 y 2010 es aceptable.
- En la zona de baño de **río Urederra en Artavia** no es posible determinar la calidad del agua en 2017, ya que son necesarias tres campañas más. No obstante, los resultados microbiológicos indican aguas de alta calidad y contenidos microbianos escasos en líneas generales.
- Por último, en la nueva zona de baño de **río Araxes en Betelu** no es posible determinar la calidad del agua en 2017, ya que son necesarias tres campañas más. No obstante, los resultados microbiológicos indican aguas buena calidad y contenidos microbianos moderados en líneas generales.
- Se han registrado varios incumplimientos en algunas de las zonas de baño. Ante estos incumplimientos se ha seguido el protocolo establecido en el RD 1341/2007, consistente en tomar una muestra antes de 72 horas (principio de precaución y seguridad de los bañistas) hasta que los valores no incumplan los límites de calidad establecidos. Los incumplimientos registrados en la temporada 2017 han sido:
 - **Río Anduña en Ochagavía/Otsagabia**: muestreo previo al inicio de la temporada y cuarto muestreo.
 - **Río Uztarroze en Uztárroz/Uztarroze**: muestreo previo al inicio de la temporada y cuarto muestreo.
 - **Río Araxes en Betelu**: muestreo previo al inicio de la temporada.
 - **Río Urederra en Zudaire**: cuarto muestreo.

El RD 1341/2007 no considera el muestreo previo como valor a tener en cuenta al realizar estadísticas o clasificaciones del punto. Si se registra un incumplimiento durante la temporada de baños, permite sustituir el valor por el de la muestra de sustitución recogida al finalizar el incumplimiento.